

Pilot Plant since 1959

PATON®



GEBRUIKER HANDLEIDING met garantiekkaart

Digitale halfautomatische omvormer
PATON MFI 270 / 350 MULTIPRO 400 V

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE INFORMATIE	5
1.1	TECHNISCHE KENMERKEN.....	6
1.2.	BEDIENING EN AANSLUITINGEN	8
2.	OPSTARTEN VAN HET APPARAAT	9
2.1	BEOOGD GEBRUIK	10
2.2	INSTALLATIEVEREISTEN.....	10
2.3.	AANSLUITING OP HET LICHTNET	11
2.4.	AANSLUITEN VAN DE NETSTEKKER	11
3.	LASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE (MMA).....	11
3.1.	GEREEDMAKEN VAN HET TOESTEL VOOR GEBRUIK	11
3.2.	LASPROCES CYCLUS - MMA	12
3.3.	HOT-START" FUNCTIE.....	12
3.4.	ARC-FORCE FUNCTIE	13
3.5.	ANTI-STICK FUNCTIE	14
3.6.	STROOM-VOLTAGE KARAKTERISTIEK AANPASSINGSFUNCTIE	14
3.7.	KORTE BOOGLASSEN FUNCTIE	14
3.8.	FUNCTIE STATIONAIR SPANNINGSVERLAGINGSSYSTEEM	14
3.9.	FUNCTIE PULSLASSEN	15
4.	ARGON AFGESCHERMD TIG LASSEN	16
4.1	TIG LIFT VOORBEREIDING.....	16
4.2	PROCESCYCLUS TIG LASSEN - HEFFEN	17
4.2.1	TIG-BOOG ONTSTEKINGSFUNCTIE - HEFFEN	17
4.3	TIG VOORBEREIDING - 2 T.....	18
4.3.1	CYCLUS LASPROCES - TIG - 2T	19
4.3.2	TIG CONTACTLOZE VLAMBOOG-SLAGFUNCTIE - 2T	19
4.4.	TIG VOORBEREIDING - 4T.....	20
4.4.1	CYCLUS LASPROCES - TIG - 4T	21
4.4.2	TIG CONTACTLOZE VLAMBOOG-SLAGFUNCTIE - 4 T	21
4.5	GASVOORREINIGINGSFUNCTIE.....	21
4.6	STARTSTROOMFUNCTIE (VOORARC).....	22
4.7	TRAPLOZE AANLOOPFUNCTIE VOOR DE LASSTROOM.....	22
4.8	SOEPELE AFDALING VAN DE LASSTROOMFUNCTIE	22
4.9	KRATERVULLINGSFUNCTIE (BOOGUITDOVING).....	22
4.10	LAATSTE GASREINIGINGSFUNCTIE	22
4.11	FUNCTIE PULSLASSEN	22

5.	HALFAUTOMATISCH LASSEN MET MIG/MAG METHODE	23
5.1.	VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT VOOR MIG/MAG GEBRUIK.....	24
5.2	CYCLUS LASPROCES - MIG/MAG.....	25
5.2.1	LASPROCES CYCLUS - MIG/MAG FUNCTIE 2T	26
5.2.2	LASPROCES CYCLUS - MIG/MAG FUNCTIE 4T EN _4T	27
5.3	GASVOORREINIGINGSFUNCTIE.....	27
5.4	DRAAD SNELHEIDSVERHOOGING FUNCTIE.....	28
5.5.	UITDOOFFUNCTIE VAN DE BOOG AAN HET EINDE VAN HET LASSEN	28
5.6	LAATSTE GASREINIGINGSFUNCTIE	28
5.7	INDUCTANTIE CONTROLEFUNCTIE	28
5.8.	FUNCTIE PULSVOLTAGE LASSEN.....	29
6.	APPARAATINSTELLINGEN	30
6.1	OVERSCHAKELEN NAAR DE GEWENSTE FUNCTIE.....	30
6.2.	MENUTAALKEUZE	30
6.3.	OMSCHAKELING NAAR DE VEREISTE LASMETHODE.....	31
6.4.	HET RESETTEN VAN ALLE FUNCTIES IN DE HUIDIGE LASMETHODE	31
7.	ALGEMENE LIJST VAN FUNCTIES EN PARAMETERS VAN HET TOESTEL.....	31
7.1	MMA LASMETHODE.....	31
7.2	TIG LASMETHODE	32
7.3	LASMETHODE MIG/MAG	32
7.3.1	LASMETHODE MIG/MAG TOEVOER.....	33
8.	WERKING MET GENERATOR	33
9.	ONDERHOUD EN SERVICE.....	34
10.	OPSLAGOMSTANDIGHEDEN	34
11.	VERVOER.....	34
12.	TECHNISCHE PARAMETERS.....	34
13.	VOLTOOIING VAN HET APPARAAT	35
14.	GARANTIEVERPLICHTINGEN	35
15.	INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR.....	37
16.	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	37
17.	DIAGRAM	40
18.	CERTIFICAAT VAN AANVAARDING	41
19.	GARANTIEKAART	42



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De volgende producten zijn door ons getest volgens de hierboven genoemde normen en zijn erkend als zijnde in overeenstemming met de Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU van de Europese Gemeenschap en Richtlijn De EMC 2014/30/EU-richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit.

**GEMACHTIGDE
VERTEGENWOORD
IGER:**

MASTERWELD Sp. z o.o., Polen

Kapitałowa 4
35-213 Rzeszów
VAT EU: PL8133751525

PRODUCER:

**Naamloze vennootschap "Pilot Plant of Welding
Equipment of Electric Welding Institute genoemd
naar E.O. Paton"**

Oekraïne, 03045, Kiev, 66 Novopyrohivska Street

PRODUCT:

MULTIFUNCTIONELE OMVORMER

**HALFAUTOMATISCH PATON MFI 270 / 350 MULTIPRO
400 V**

DC MIG/MAG MMA/TIG

De verklaring is gebaseerd op één enkele beoordeling van één steekproef van de bovengenoemde producten. Dit houdt geen evaluatie van de gehele productie in. De fabrikant moet ervoor zorgen dat het volledige product in serieproductie in overeenstemming is met het in dit verslag beschreven voorbeeldproduct. De aanvrager dient het volledige technische rapport ter beschikking te houden van alle bevoegde personen.

Gebruikte richtlijnen:

2014/35/EU LVD (laagspanning)

2014/30/EU EMC (elektromagnetische compatibiliteit)

Toepasselijke normen:

EN 60204-1:2006 Veiligheid van machines - Uitrusting

**Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen; EN
60974-**

**1:2012 Uitrusting voor booglassen - Deel 1: Machines voor
booglassen**

**Energiebronnen; EN 60974-10:2014 Booglasapparatuur -
Veiligheid en prestatie**

Deel 10: Compatibiliteitseisen

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC).



Release Date: 12 september 2017

Vervaldatum: 11 september 2022

Vice-voorzitter van de raad van bestuur



Wij, MASTERWELD Ltd, verklaren hierbij dat de bovenstaande eisen voldoen aan de volgende richtlijnen van het Europees Parlement, **2014/35/EU** Laagspanning (LVD) van 24 februari 2014 en **2014/30/EU** Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

26 februari 2014.

Bovenstaande CE-markering mag door de fabrikant onder zijn verantwoordelijkheid worden gebruikt, nadat hij de verklaring heeft ingevuld conformiteit en naleving van de relevante EU-richtlijnen.



ATTENTIE! Bij aansluiting op het stroomnet (bij t. 25°C) moet rekening worden gehouden met de bestaande installatie en eventuele verlengkabel!

Diameter elektroden in methode MMA	Vast huidige met MMA en TIG	Diameter gebieden draaddoorsnede bij MIG/MAG	Kabeldoorsnede stroomvoorziening, mm ²	Maximum Kabellengte, m
------------------------------------	-----------------------------	--	---	------------------------

MFI 270 MULTI-PRO 400 V

$\Phi 3$ mm	niet meer dan 120 A	niet meer dan $\Phi 0,8$ mm	1,5	75
			2	105
			2,5	130
			4	205
			6	310
$\Phi 4$ mm	niet meer dan 160 A	niet meer dan $\Phi 1,0$ mm	2	75
			2,5	95
			4	155
			6	230
$\Phi 5$ mm, $\Phi 6$ mm smeltbaar	niet meer dan 270 A	niet meer dan $\Phi 1,2$ mm	2,5	55
			4	92
			6	138

MFI 350 MULTI PRO 400 V

$\Phi 3$ mm	niet meer dan 120 A	niet meer dan $\Phi 0,8$ mm	1,5	75
			2	105
			2,5	130
			4	205
			6	310
$\Phi 4$ mm	niet meer dan 160 A	niet meer dan $\Phi 1,0$ mm	2	75
			2,5	95
			4	155
			6	230
$\Phi 5$ mm	niet meer dan 220 A		2,5	68
			4	114
			6	168
$\Phi 6$ mm smeltend laag	niet meer dan 250 A	niet meer dan $\Phi 1,2$ mm	2,5	60
			4	100
			6	150
$\Phi 6$ mm	350 A	niet meer dan $\Phi 1,4$ mm	2,5	41
			4	66
			6	100

1. ALGEMENE INFORMATIE

De **PATON® MFI 270 MULTI-RO MFI 350 MULTI-PRO 400 V** digitale multifunctionele inverter halfautomaat is bedoeld voor halfautomatisch **MIG/MAG-lassen**, handmatig **MMA-booglassen** en gasbeschermd en samengesteld **TIG-lassen**. Het voordeel van het gebruik van een volledig elektronisch regelsysteem in dit apparaat sluit de nadelen uit die kenmerkend zijn voor multifunctionele apparaten die zijn gemaakt op basis van analoge regelsystemen, die per definitie altijd gericht zijn op één specifieke methode, en alle andere methoden als extra hebben de nadelen van controle. In een volledig elektronisch systeem beschikt het controlesysteem absoluut over alle middelen van de bron, binnen de grenzen van zijn volledige capaciteit en ongeacht welke methode wordt gebruikt. Het apparaat van de "**Professional**"-serie is ontworpen voor industrieel gebruik, de bron kan van het lasdraadaanvoermechanisme worden gescheiden voor het gebruiksgemak en voor de veiligheid. Dankzij de mogelijkheid tot extra afstelling kunt u de meest optimale instelling voor het lasapparaat kiezen, afhankelijk van de situatie. De stroombron levert een nominale stroom van 270 A of 350 A, afhankelijk van de versie, wat voldoende is voor het lassen met elektroden van $\Phi 1,6$ mm tot laag-smeltbare $\Phi 6$ mm (**MFI 350 MULTI-PRO**) en halfautomatisch lassen met massieve draad van $\Phi 0,6$ mm tot $\Phi 1,4$ mm (**MFI 350 MULTI-PRO**). De bron is standaard ingesteld op optimale waarden en is eenvoudig genoeg als men zich niet verdiept in de details van de instellingen, die al meer ervaring van de lasser vergen. Voor gevaarlijke werkomstandigheden is een **MMA** stationair spanningsreductieblok ingebouwd, met de mogelijkheid dit in en uit te schakelen.

Kenmerkend voor de halfautomatische **PATON®** -machines van de "**Multi-Professional**"-serie is de hoogwaardige, afgedichte, metalen draadaanvoer, alsmede de bestaande connector van het type KZ-2 "EURO", die een standaard in de wereld is geworden, zodat de gebruiker de houder in de toekomst naar believen kan verwisselen.

Het toestel heeft een **beschermingsmodule** tegen abnormale spanningsniveaus (overspanning of spanningsdalingen) en tegen overspanning. Door de verhoogde frequentie van de spanning die aan de transformator wordt toegevoerd, kan de transformator verscheidene malen kleiner zijn. Daarom zijn het gewicht en de totale afmetingen van het lasapparaat verscheidene malen kleiner dan die van gewone apparaten met identieke outputparameters.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN PATON®:

1. Ruime mogelijkheden om de lasparameters aan te passen:
 - a) **MMA-methode** - 1 (basis) + 10 (extra)
 - b) **TIG-methode** - 1 (basis) + 10 (extra)
 - c) **MIG/MAG methode** - 2 (basis) + 8 (extra)
2. Beschikbaarheid van pulslasmodus in alle methoden;
3. De apparaten bieden niet alleen bescherming tegen spanningspieken en -dips, maar zijn ook uitgerust met een **stabilisatiesysteem voor werking** tijdens langere fase-tot-fase spanningsfluctuaties en maken een goede werking binnen het spanningsbereik van 320 V tot 440 V mogelijk.
4. Geïnstalleerde module voor **contactloze vlamboogontsteking in DC TIG-methode** (vlamboogontsteking met hoge spanning van de orde van kV) **HF**.
5. De lasser is aangepast aan het standaard stroomnet. Dankzij de hoge energie-efficiëntiefactor zorgt de bron voor een **twee keer lagere vraag naar elektriciteit** in vergelijking met traditionele bronnen;
6. Adaptieve aanpassing van de ventilatorsnelheid, die met een hoger rendement werkt **wanneer de machine wordt opgewarmd** en de snelheid verlaagt wanneer de machine niet wordt gebruikt. Dit vermindert de slijtage van de ventilator, het stof in de machine en het laslawai.
7. Gemakkelijk te gebruiken dankzij de lange inschakelduur bij nominale stroom, waardoor vrijwel ononderbroken lassen mogelijk is met $\Phi 6$ mm elektroden met een laskabellengte van 14 m.

8. Hoge betrouwbaarheid van het apparaat in **stoffige** productieomstandigheden, het micro-elektronische broncircuit bevindt zich in een afzonderlijk deel van het apparaat.
9. Het apparaat heeft een **thermisch beveiligingssysteem** dat alle warmteproducerende elementen van het lasapparaat beschermt tegen oververhitting.
10. Alle elektronische componenten van het toestel zijn geïmpregneerd met **twee lagen** vernis van hoge kwaliteit, waardoor de betrouwbaarheid van het product gedurende de gehele levensduur wordt gegarandeerd;
11. Verbeterde stabiliteit van de booggloed, waardoor in de praktijk de elektrodehechting verdwijnt.
12. Eenvoudige vervanging van zekeringen dankzij hun plaats aan de buitenkant van het toestel.
13. Wanneer de bron gescheiden is van de draadaanvoer, neemt het apparaat weinig ruimte in beslag en is het mobiel, wat het lassen op moeilijk bereikbare plaatsen vergemakkelijkt.

1.1. TECHNISCHE KENMERKEN

PARAMETERS	MFI MULTI - PRO 270 A 400 V	MFI MULTI - PRO 350 A 400 V
Nominale voedingsspanning 50/60 Hz, V	3x400	3x400
Nominale benodigde netstroom, A	12,0 ... 13,0	16,0 ... 18,0
Nominale lasstroom, A	270	350
Maximale lasstroom, A	350	450
Activiteitscyclus, %.	70% bij 270A 100% bij 220A	70% bij 350A 100% bij 290A
Variatiebereik voedingsspanning, V	±15%	±15%
Lasstroom instelbereiken, A	14 – 270	16 – 350
Instelbereik lasspanning, V	12 – 29	12 – 30
Bedekte elektroden diameter, mm	-	-
	1,6 – 6,0	1,6 – 6,0
Massieve draaddiameter, mm	-	-
	0,6 – 1,2	0,6 – 1,4
Gewicht haspel, kg	18	18
Lassen met gepulseerde stroom	MMA: 0.2...500 Hz TIG: 0,2...500 Hz MIG/MAG: 5...500 Hz	
Hot-Start" functie in MMA	Aanpassing	Aanpassing
Arc-Force" functie in MMA	Aanpassing	Aanpassing.
Anti-Stick functie in MMA	Automatisch	Automatisch
Blok voor vermindering van de onbelaste spanning	Aan / Uit	Aan / Uit
MMA rustspanning, V	12/75	12/75
Spanning voor boogontsteking, V	110	110



Nominaal opgenomen vermogen, kVA	7.9 ... 8.6	10,5 ... 11,8
Maximaal opgenomen vermogen, kVA	11,0	15,0
Energie-efficiëntie,	90	90
Koeling	Automatisch	Automatisch
Bedrijfstemperatuurbereik	-25°C ... +45°C	-25°C ... +45°C
Afmetingen, mm (lengte, breedte, bedrag)	540 x 360 x 400	540 x 360 x 400
Gewicht zonder spoel en toebehoren, kg	23,5	23,9
Beschermingsgraad*	IP33	IP33

** in de "Multi-Professional" serie is de behuizing beschermd tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met een diameter van meer dan 2,5 mm, en biedt bescherming tegen regen, verticale druppels water of onder een hoek van 60° zal de werking van het toestel niet worden verstoord.*

**AANBEVOLEN LENGTE VAN LASKABELS VOOR LASSEN
ELEKTRDIA $\Phi 6\text{mm}$ IS BEVORDERD:**

Apparaatmodel	Lengte kabel (enkele reis)	Oppervlakte sectie	Kabel model
PSI 270 PRO 400 V	2 ... 14 m	35 mm ²	KG 1x35
	3 ... 19 m	50 mm ²	KG 1x50
PSI 350 PRO 400 V	2 ... 10 m	35 mm ²	KG 1x35
	3 ... 14 m	50 mm ²	KG 1x50

1.2. BEDIENINGSORGANEN EN AANSLUITINGEN

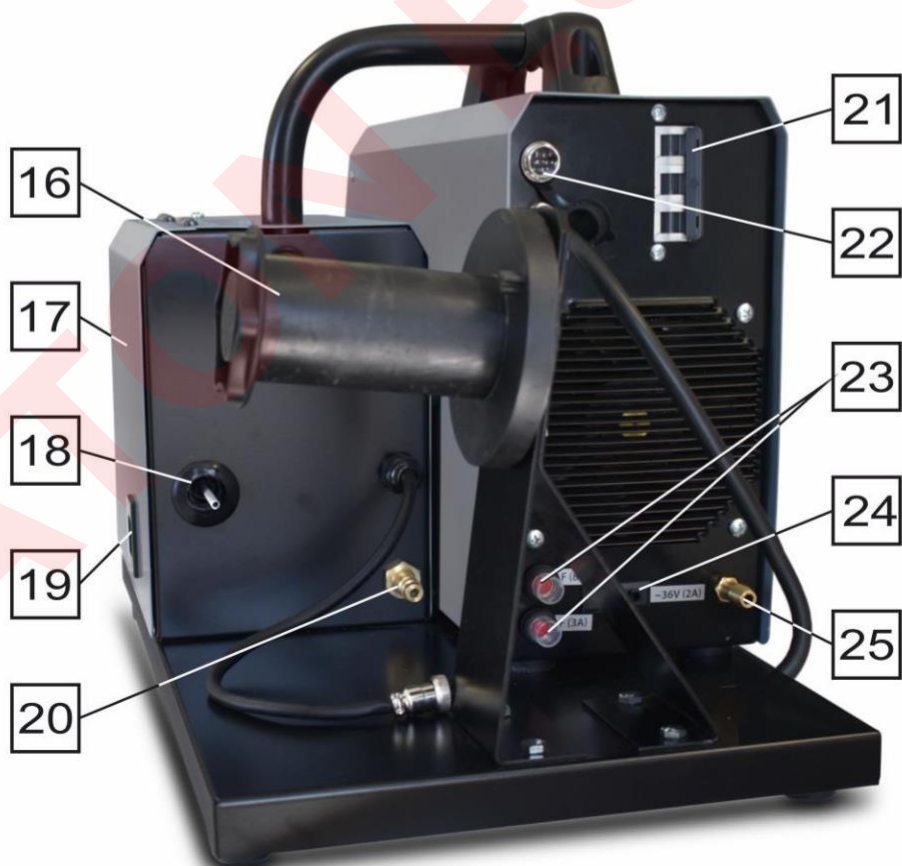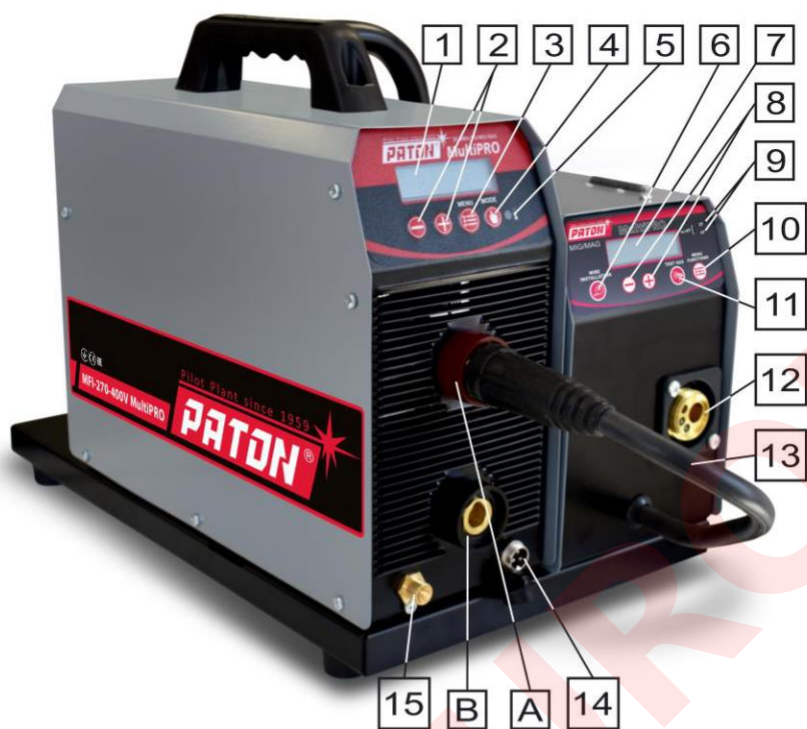

1. Digitaal display van de lasser;
2. Knoppen voor het instellen van lasstroom en lasfunctieparameters (standaard: in MMA-modus - lasstroom, in TIG-modus - lasstroom, in MIG/MAG-modus - lasspanning).
3. Functieselectietoets voor de geselecteerde lasmethode;
4. Gemeenschappelijke lasmethode keuzetoets
 - a) Lassen met beklede elektroden volgens de **MMA** methode;
 - b) Argonbooglassen met niet-smeltbare elektrode volgens **TIG-methode**;
 - c) Semi-automatisch lassen in beschermende gasbedekking **MIG/MAG**;
5. Indicator van de bedrijfstoestand van de lasmachine, licht normaal niet op (knippert wanneer de machine oververhit is)
6. Wanneer u op de knop Snel draad laden klikt, wordt de draadaanvoersnelheid verhoogd tot de maximumwaarde.
7. Digitaal draadaanvoerdisplay,
8. Knoppen voor draadaanpassing en parameters van de aanvoerfunctie
9. Indicatoren van de werkingsmodus van de knoppen op de MIG/MAG-handgreep (2T/4T-modus);
10. Selectietoets voor draadaanvoerfunctie;
11. Knop voor controle van de juiste stroom beschermgas,
12. EURO"-aansluiting voor aansluiting van MIG/MAG spanklauw;
13. Kabel voor polariteitsverwisseling
14. Aansluiting voor de overdracht van besturingssignalen naar de TIG toorts;
15. Contactdoos voor de toevoer van beschermgas naar de TIG toorts;

A - Huidige contactdoos " + ", contactdoos type - bajonet:

- a) voor MMA-lassen - de MMA-elektrodenhouder wordt aangesloten (in zeer zeldzame gevallen van gebruik van speciale elektroden, wordt de "massa"-kabel aangesloten);
- b) voor TIG-lassen - de "massa"-kabel is aangesloten;
- c) voor "**MIG/MAG**" lassen met **massieve** draad - sluit de ompooldraad (12) en de aarddraad aan op de stroomaansluiting " - ".

B - Huidige contactdoos " - ", contactdoos type - bajonet:

- a) voor MMA-lassen - de "aard"-kabel is aangesloten (in zeer zeldzame gevallen, bij gebruik van speciale elektroden, is de elektrodekabel aangesloten);
- b) voor TIG-lassen - de TIG-houder is aangesloten
- c) voor "**MIG/MAG**" lassen met massieve draad - sluit de draad voor verandering van polariteit (12) en de aarddraad aan op de "+" stroomaansluiting.

16. Bevestiging van draadspoel met veerbelaste rem
17. Beschermende afdekking
18. Feeder aansluiting
19. Vergrendeling van de beschermkap;
20. MIG/MAG connector voor toevoer van beschermgas
21. Hoofdschakelaar van het apparaat
22. Connector voor het overbrengen van signalen en stroom van de bron naar het draadaanvoermechanisme;
23. Zekering voor draadaanvoer en gasverwarming (4A);
24. Stopcontact voor 36 volt gasverwarming.
25. TIG connector voor toevoer van beschermgas

2. HET IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT



ATTENTIE! Lees vóór de inbedrijfstelling het hoofdstuk "**Veiligheidsvoorschriften**", paragraaf 16. 16.

2.1. BEOOGD GEBRUIK

Het lasapparaat is uitsluitend ontworpen voor: halfautomatisch **MIG/MAG-lassen met** beschermgas, handmatig **MMA-lassen met** ondergedompelde elektrodeboog en argonbeschermd **TIG-lassen**.

Ander gebruik van het toestel wordt als oneigenlijk beschouwd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het toestel voor andere doeleinden. Het gebruik van het lasapparaat is correct indien aan alle voorschriften van deze gebruiksaanwijzing is voldaan.



LET OP! Gebruik geen lasapparaat om leidingen te ontdooien.

2.2. INSTALLATIEVEREISTEN

Het lasapparaat is beschermd tegen het binnendringen van harde vreemde deeltjes met een diameter van meer dan 2,5 mm.

Het lasapparaat kan buiten worden geplaatst en gebruikt. De interne elektrische en elektronische onderdelen van het toestel zijn beschermd tegen vocht, maar niet tegen condensatie.



ATTENTIE! Na het lassen bij warm weer of bij intensieve laswerkzaamheden onder alle weersomstandigheden is het raadzaam de machine niet onmiddellijk uit te schakelen! Laat de elektronische componenten binnen 5 minuten afkoelen.



ATTENTIE! Bij gebruik van het apparaat in koude jaargetijden kan er na het uitschakelen en afkoelen van het apparaat condenswater binnenin verschijnen! Schakel het lasapparaat 3 - 4 uur na het uitschakelen weer in!!!

Schakel uw lasapparaat daarom niet uit bij koud weer als u van plan bent het niet later dan 4 uur na het uitschakelen weer aan te zetten.

Het toestel moet zodanig worden geplaatst dat de koellucht vrij kan stromen door de ventilatieopeningen aan de voor- en achterkant. Er moet aandacht worden besteed aan metaalstof (dat b.v. ontstaat door schuren), dat niet rechtstreeks door de koelventilator in het toestel mag worden opgenomen.



WAARSCHUWING! Na een val kan het lasapparaat levensgevaarlijk zijn, een bron van elektrische schokken. Plaats de apparatuur op een stabiele harde ondergrond.

2.3. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

De standaardversie van het lasapparaat is aangesloten op het driefasen net 3x400 V ($\pm 15\%$).



ATTENTIE! De garantie van de fabrikant vervalt als het driefase-apparaat wordt aangesloten op een voedingsspanning van meer dan **450 V!** Deze situatie kan zich voordoen als er een onbalans is tussen de fasespanningen in het standaard voedingsstelsel of als er een niet-standaard aansluiting wordt gebruikt.

De garantie van de fabrikant vervalt ook als bij de aansluiting van een driefasig toestel de netfase verkeerd is aangesloten op de bronaardleiding. Bij de keuze van de voedingsaansluiting, de doorsnede van de voedingskabels en de netzekeringen moet rekening worden gehouden met de technische kenmerken van het toestel.


2.4 AANSLUITEN VAN DE NETSTEKKER



ATTENTIE! De netstekker moet overeenkomen met de spanning en de stroom die door het lasapparaat worden verbruikt (zie technische parameters). Gebruik, overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften, wandcontactdozen **met gegarandeerde aarding**

3. LASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODEN VOLGENS DE MMA-METHODE

3.1 HET TOESTEL GEBRUIKSKLAAR MAKEN

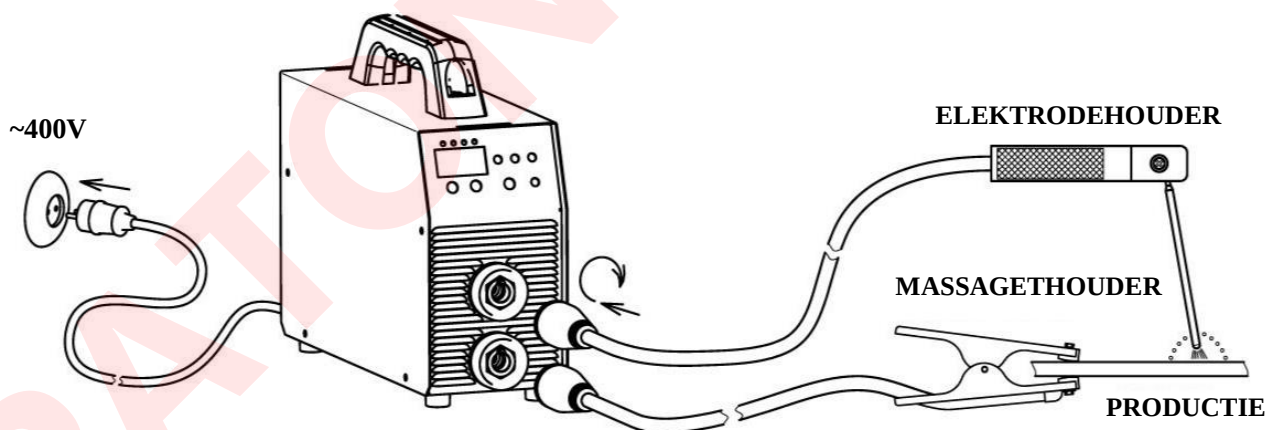

De volgorde van het voorbereiden van de apparatuur voor het MMA-lassen:

1. Sluit de elektrodekabel aan op de "+"-aansluiting van bron **A**;
2. Sluit de "massa"-kabel aan op de "-"-aansluiting van bron **B**;
3. Bevestig de "massa"-kabel aan de stof;
4. Sluit de stekker aan op de netvoeding;
5. Zet de aan/uit-schakelaar (**21**) op het achterpaneel in stand "1";
6. Zet de knop (**4**) in de **MMA-lasstand**, als de gewenste lasmethode is gesprongen, drukt u nogmaals op de knop (**4**) - de methoden worden steeds omgeschakeld;
7. Door de toets (**3**) ca. 5 s ingedrukt te houden, krijgt u toegang tot de lasmachinefuncties;
8. Met de toetsen (**2**) stelt u de actuele basisparameter - lasstroom of de parameter van de gekozen functie in;


9. Het apparaat is klaar voor gebruik. **Veel plezier.**

Indien nodig kunnen extra lasprocesfuncties worden aangepast, zie Paragraaf 6.1 voor de omschakelingsmodus



LET OP! Bij MMA-lassen wordt de beklede elektrode bekrachtigd wanneer de stroomschakelaar op "1" wordt gezet. Laat de elektrode niet in contact komen met spanningvoerende delen of geaarde voorwerpen, zoals bijvoorbeeld de behuizing van de lasapparatuur e.d., aangezien de apparatuur deze situatie zal opvatten als een signaal om het lasproces te starten.

3.2 LASPROCESCYCLUS - MMA

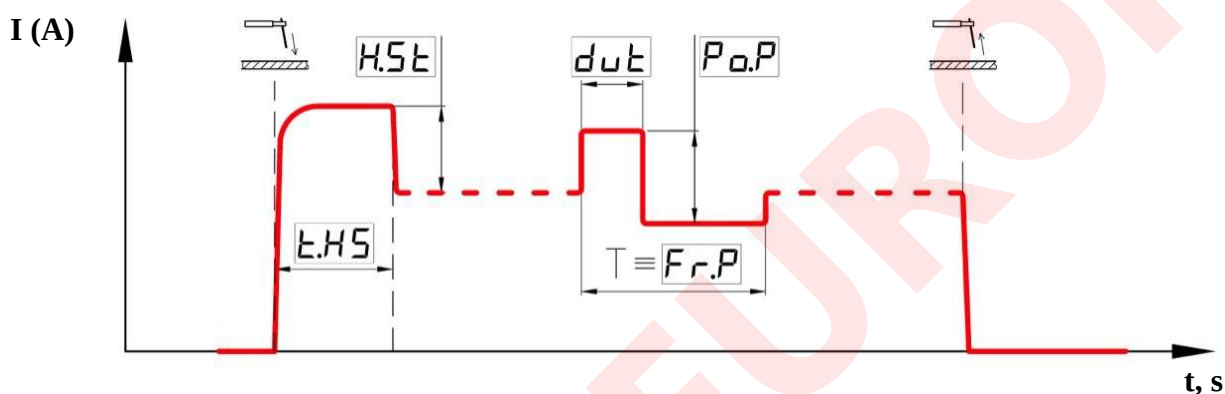

Wijze van wijziging van de waarde van een functie zie punt 6.1

3.3 "HOT-START" FUNCTIE

De voordelen van deze functie zijn de volgende:

1. Veel makkelijker om ontsteking te krijgen.
2. Voorverwarming van het hoofdmateriaal tijdens de ontbranding, waardoor minder slecht gesmolten onderdelen ontstaan.

Handmatige instellingen: maakt het mogelijk het niveau van de boogstartstroom op de minimumwaarde in te stellen, waardoor het energieverbruik op het moment van ontsteking aanzienlijk wordt verminderd. Het resultaat is dat de lasboog kan worden gestart bij de minimale voedingsspanning, maar in dit geval verslechteren de boogkwaliteitskenmerken van het startgas (het apparaat wordt vergelijkbaar met een transformatorbron, maar in sommige situaties is dit de enige mogelijke manier). De functie kan ook tot de maximumwaarde worden opgevoerd om het ontstekingskoppel nog meer te verbeteren (indien aangesloten op een betrouwbaar stroomstelsel). Het is goed eraan te herinneren dat de verhoogde spanning van deze functie het product kan doen doorbranden bij het lassen van dunne metalen, dus wordt aanbevolen de "Hot Start" in deze situatie te verminderen.

Dit is te bereiken door:

Binnen een korte tijdspanne op het moment van de boogontsteking wordt de lasstroom verhoogd tot het standaardniveau van +40%.

Voorbeeld: lassen met een $\Phi 3$ mm elektrode, de basis lasstroom ingesteld door de regelaar is 90 A.

Het **resultaat:** de Hot-Start stroom zal $90 \text{ A} + 40\% = 126 \text{ A}$ bedragen.

W In de **extra instellingen** kunt u zowel de "Hot Start" stroom [**POWER HOT START**] en de "Hot Start" tijd. [**TIJD HETE START**]. Zonder noodzaak wordt aanbevolen het vermogen en de tijd van de "warme start" niet te verhogen, omdat het ontstekingsproces kan worden onderbroken als de vereiste netstroomcapaciteit niet beschikbaar is.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

3.4 BOOG-KRACHT FUNCTIE

De voordelen van deze functie zijn de volgende:


1. Vergroting van de stabiliteit van het kortsluitbooglassen;
2. Verbeterde overdracht van metaaldruppels in het lasbad;
3. verminderde kans op vastplakken van de elektrode, maar dit is **geen "Anti-Stick"** eigenschap, die we in het volgende hoofdstuk zullen bespreken;

Handmatige instelling: maakt het mogelijk het functieniveau op de minimumwaarde in te stellen, wat in geringe mate, maar niettemin het stroomverbruik vermindert, alsmede het concept van warmteverdeling in het materiaal bij het lassen van dunne metalen. Daardoor is de kans op doorbranden van materiaal kleiner, maar helaas ook de boogstabiliteit bij **MMA-lassen** geringer, omdat het lasaggregaat werkt als een typische lastransformator. Het is mogelijk de spanning te verhogen tot de maximumwaarde om de boogstabiliteit in **MMA-mode** te verbeteren (wanneer het apparaat is aangesloten op een betrouwbaar stroomnet), Het is de moeite waard eraan te denken dat de verhoogde stroom in deze mode het doorbranden van materiaal kan veroorzaken bij het lassen van dunne metalen onderdelen. Daarom wordt aanbevolen het minimumpercentage in te stellen.

Dit is te bereiken door:

Wanneer de boogspanning wordt verlaagd tot onder het minimum dat is toegestaan voor een stabiele boogverbranding, neemt de lasstroom toe tot het standaardniveau van +40%.

W aanvullende instellingen kunt u zowel de kracht van "Arc-Force" [**POWER ARC FORCE**], en het niveau voor het inschakelen van deze functie [**TRESHOLD ARC FORCE**]. Zonder noodzaak wordt aanbevolen het vermogen en het activeringsniveau van "Arc Force" niet te verhogen, omdat bij hoge limieten, vooral bij het lassen met dunne elektroden van minder dan $\Phi 3,2$ mm, dit van invloed is op de activering van de **"Anti-Stick"** functie, **die** in het volgende punt zal worden besproken.

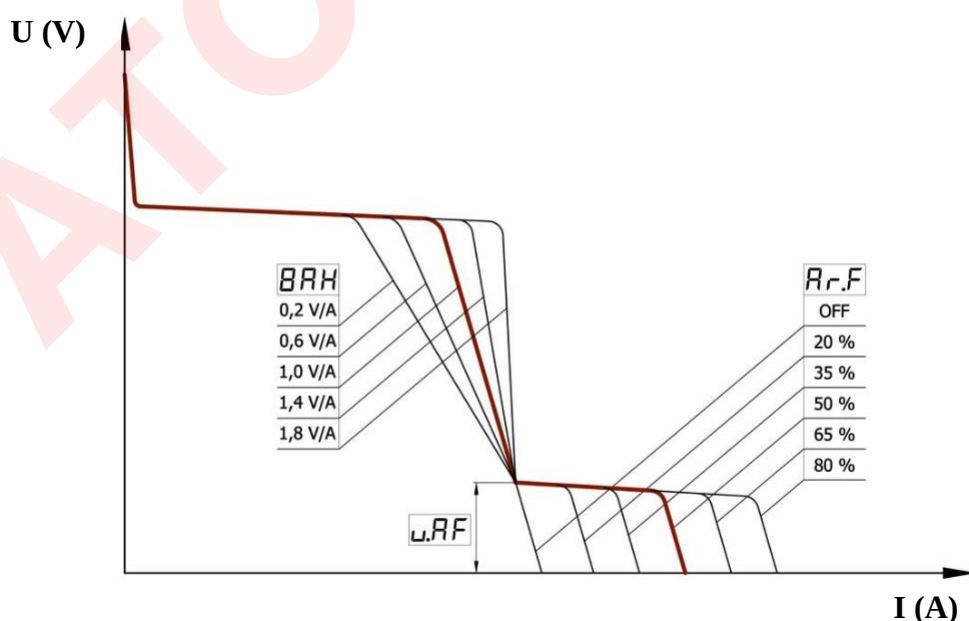

Wijze van wijziging van de waarde van een functie in de huidige lasmethode, zie punt 6.1

3.5 "ANTI-STICK" FUNCTIE

Tijdens de eerste ontsteking van de boog kan de elektrode aan het werkstuk blijven kleven, wat weer kan leiden tot oververhitting en bijgevolg tot beschadiging van de elektrode.

In zo'n situatie wordt de "**Anti-Stick**" functie geactiveerd in het apparaat, dat, ingebouwd en permanent werkend in de **MMA** methode, na 0,6... 0,8 s na de detectie van een dergelijke situatie, de lasstroom vermindert. De kortstondige vermindering van de lasstroom maakt het voor de lasser gemakkelijker om de vastzittende elektrode los te maken. Na het scheiden van de elektrode van het product kan het lasproces zonder belemmeringen worden hervat.

3.6 HELLINGSAANPASSINGSFUNCTIE VAN STROOM-SPANNINGSKARAKTERISTIEK

Deze functie is in de eerste plaats bedoeld voor comfortabel lassen met elektroden met verschillende soorten bekledingen. Standaard is de helling van de stroom-spanningskarakteristiek [**VOLT-AMPER CHARACTERISTIC**] ingesteld op 1,4 V/A, hetgeen overeenkomt met de meest gebruikelijke met rutiel beklede elektroden (**ANO-21**). Voor comfortabeler werken met elektroden van het basistype coating (**UONI 13/55**) is het niet nodig, maar wordt aanbevolen de helling van [**VOLT-AMPER CHARACTERISTIC**] op 1,0 V/A in te stellen. Anderzijds, elektroden met cellulose lagging vereisen zelfs dat u de helling [**VOLT-AMPER CHARACTERISTIC**] instelt op 0.2...0.6 V/A, en soms is het nodig om de waarde van de "Arc-Force" [**TRESHOLD ARC FORCE**] tot 18 volt.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

3.7. KORTE BOOGLASSEN FUNCTIE

Deze functie is bijzonder nuttig bij het lassen van plafondblassen, wanneer moet worden voorkomen dat de lasboog uitrekt. Daarom is het mogelijk om de "Korte boog"-functie [**SHORT ARC MODE**] in de "ON" stand. Standaard staat hij in de stand "OFF", d.w.z. uit.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

3.8. FUNCTIE VAN HET SYSTEEM VOOR VERMINDERING VAN DE STATIONAIRE SPANNING

Bij het lassen in lokalen, tanks en wanneer het veiligheidsniveau moet worden verhoogd, kan de rustspanningsverlagingsfunctie worden geactiveerd. Wanneer de elektrode uit het product wordt verwijderd, zal de spanning op de bronklemmen na **0,1 s** dalen tot een veilig niveau onder **12 V**.

Daartoe moet de VOLT VERMINDERING worden geactiveerd, die bij dit model standaard in de "**OFF**" stand staat, d.w.z. uit, aangezien bekend is dat het activeren van een dergelijke functie de vlamboogontsteking enigszins verslechtert.


Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie p

3.9. FUNCTIE PULSLASSEN

Deze functie is bedoeld om de besturing van het lasproces in andere ruimtelijke posities dan de bodem te vergemakkelijken, alsmede het lassen van non-ferrometalen. Het effect heeft rechtstreeks invloed op het mengen van het gesmolten lasmetaal en op de overdracht van druppels in het lasbad, en dit heeft op zijn beurt invloed op de stabiliteit van de lasvorming en het lasproces. Met andere woorden, dit proces vervangt enigszins de handbewegingen van de lasser, wat vooral belangrijk is op moeilijke plaatsen. De juiste instelling is ook bepalend voor de vorm en de kwaliteit van de lasvorming, waardoor de kans op holle ruimtes afneemt en de korrelstructuur minder wordt, waardoor de sterkte van de las toeneemt. Om deze functie te activeren, moeten drie parameters in het apparaat worden aangegeven: het vermogen van de huidige pulsatie [**POWER OF PULSE**], de frequentie van de pulsatie [**FREQUENCY OF PULSE**] en de vulfactor [**DUTY CYCLE OF PULSE**]. Standaard is het huidige pulsvermogen [**PULSVERMOGEN**] als sleutelparameter ingesteld op "UIT", d.w.z. de functie is uitgeschakeld, en de puls frequentie [**FREQUENCY OF PULSE**] en "Duty cycle van puls" [**DUTY CYCLE OF PULSE**]. **DUTY CYCLE OF PULSE** bij de meest voorkomende waarden van respectievelijk 50 Hz en 50%. Om de functies te activeren is het voldoende het pulsvermogen [**PULSVERMOGEN**] hoger dan nul in te stellen, deze parameter wordt ingesteld als een percentage van de huidige, in de volksmond gekozen lasstroom.

Voorbeeld: Lassen met $\Phi 3$ mm elektrode, de geselecteerde stroom laswaarde is 60 A en het pulsvermogen [**PULSVERMOGEN**] = 40%, met puls frequentie [**FREQUENTIE VAN PULS**] = 5,0 Hz en "vulfactor" [**DUTTIJDSCYCEL VAN PULSE**] = standaard 50%.


Resultaat: De stroom zal pulseren van 36 A tot 84 A met een frequentie van 5,0 Hz, de pulsen zullen een gelijke vorm hebben zowel in amplitude als in tijd. Als de parameter "Duty cycle" wordt gewijzigd [**PULSCYCLUS**] 50% verschilt, is er een asymmetrie in de pulsgolfvorm, maar het apparaat zal de pulsgolfvorm automatisch zodanig aanpassen dat, met behoud van het gespecificeerde pulsverschil, het gemiddelde lasstroomniveau op de ingestelde lasstroombasiswaarde van 60 A wordt gehandhaafd (d.w.z. zoals gespecificeerd), zodat de gemiddelde warmte-inbreng naar de las niet verandert. Dit is nodig wanneer de gebruiker de basisstroom heeft verlaagd en de pulsen een stabiel lasproces hebben gehandhaafd, zodat duidelijk kan worden vastgesteld hoeveel de warmte-inbreng is verminderd door vergelijking met de aanvankelijke basisstroom. Deze parameters worden in verschillende situaties verschillend ingesteld naar gelang van de behoeften van de lasser.

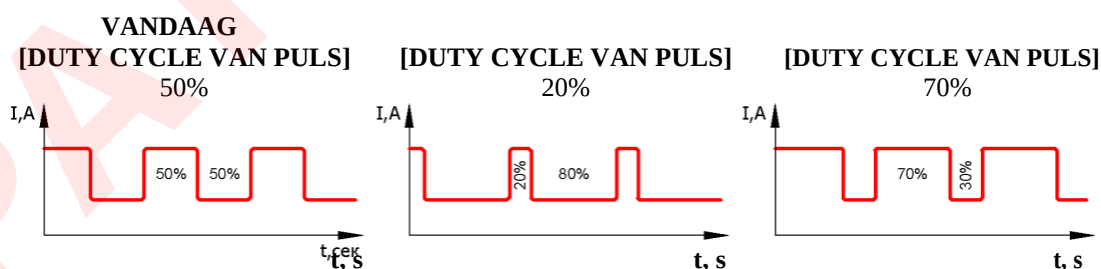

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

4. ARGON AFGESCHERMD TIG LASSEN

4.1 VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT VOOR TIG-LIFT GEBRUIK

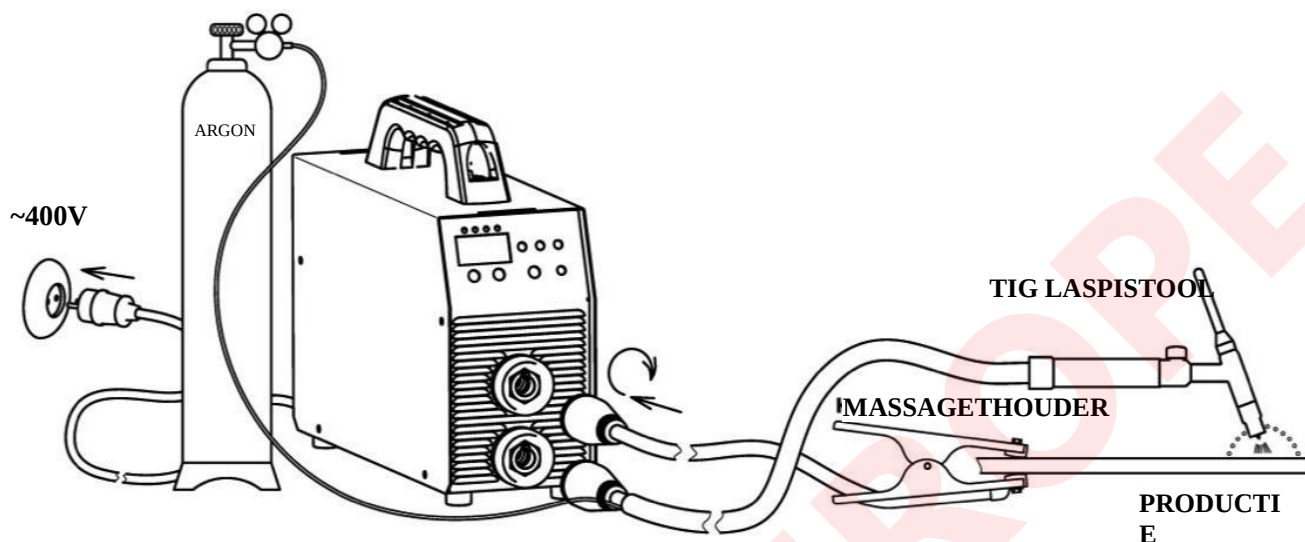

OPMERKING: Als inerte beschermgassen wordt meestal zuiver argon "Ar" gebruikt, soms helium "He", en mengsels daarvan in verschillende verhoudingen. **Voorbeeld:** argon + helium 40% Ar + 60% He. **GEBRUIK GEEN** ontvlambaar gas! Gebruik andere gassen alleen na overleg met de fabrikant van de apparatuur.

De volgorde van het voorbereiden van de apparatuur voor TIG-lassen:

1. Sluit de **TIG-handgreep** aan op de "-" aansluiting van bron **B**;
2. Sluit de "aarde" aardingsdraad aan op de "+" bron **A contactdoos**;
3. Bevestig de aardingsdraad "massa" aan het materiaal;
4. Stel de regelaar in op de gasfles;
5. Sluit de gas slang van de handgreep aan op de gasflesregelaar;
6. Open de gasfleskraan, controleer de gasdichtheid;
7. Wanneer gasvoorverwarming nodig is, steekt u de stekker van de voorverwarmer in het stopcontact **(19)**;
8. Sluit de stekker aan op de netvoeding;
9. Zet de aan/uit-schakelaar **(21)** op het achterpaneel in stand "1";
10. Zet de knop **(4)** in de **TIG-lasstand**, als de gewenste lasmethode is gesprongen, drukt u nogmaals op de knop **(4)** - de methoden worden steeds omgeschakeld;
11. Door de knop **(3)** ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden, krijgt u toegang tot de vergrendelde lasfuncties;
12. Houd de knop **(3)** **ingedrukt** totdat de functie [TOETSEN VAN TORCH] verschijnt. Om de **TIG-LIFT** functie te selecteren. Als u de knop **(3)** na 1 s loslaat, verschijnt de waarde van de huidige functie op het display. Stel de [LFT] waarde in met de toetsen **(2)**. Indien de **TIG-LIFT** functie werd weggelaten tijdens de selectie, druk dan nogmaals op de knop **(3)**.
13. Met de toetsen **(2)** stelt u de actuele basisparameter - lasstroom of de parameter van de gekozen functie in;
14. Het apparaat is klaar voor gebruik. **Veel plezier.**

Indien nodig kunnen extra lasprocesfuncties worden aangepast, zie Paragraaf 6.1 voor de omschakelingsmodus




OPMERKING: De TIG-handgreep moet een gasklep in de handgreep hebben, inbus type - bajonet $\Phi 13\text{mm}$. Kies de maximale handgreepstroom overeenkomstig uw werkvereisten.



OPMERKING: Een veel voorkomende fout is om de elektrode in een "naald" te slijpen, bij gebruik van de TIG-LIFT functie heeft de boog de mogelijkheid om van links naar rechts te "zwerven". Het juiste slijpsel is een iets doffere snavel en hoe kleiner de "kegel" die de gezette stroom kan weerstaan, hoe beter. Merk op dat bij hoge lasstromen een zeer geslepen elektrode gemakkelijk zal smelten, vanwege de geringe warmteafgifte. Ook moeten de "krassen" van het slijpen worden verdeeld langs de as van de elektrode.

4.2 CYCLUS LASPROCES - TIG-LIFT

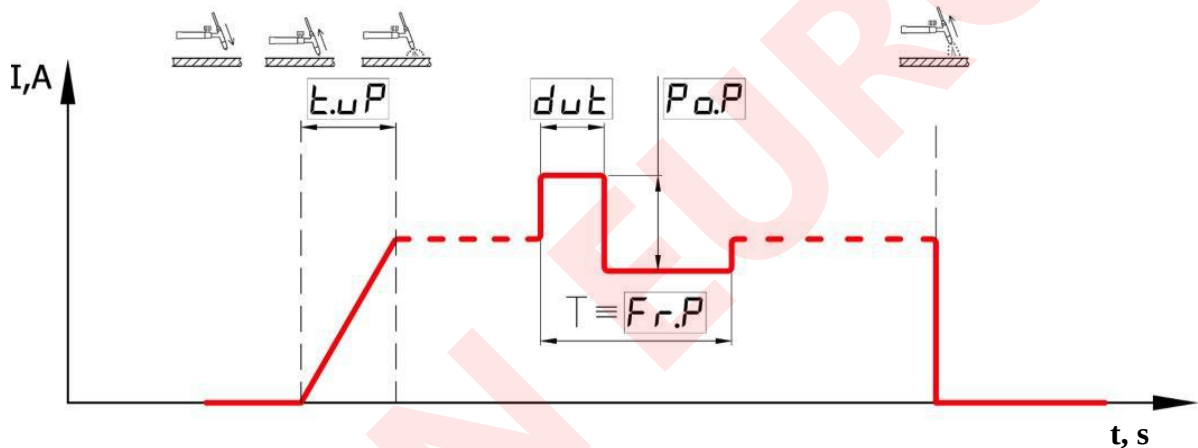

Wijze van wijziging van de waarde van een functie zie punt 6.1

4.2.1 TIG-LIFT VLAMBOOG ONTSTEKINGSFUNCTIE


In dit model is deze functie standaard ingesteld en ontworpen voor houders met contactboogontsteking, zonder gebruik van hoogspanningsoscillatoren. In tegenstelling tot de contactloze methode elimineert deze methode de schokstroom op het ogenblik van de ontsteking niet en kan zij ook tot gevolg hebben dat de wolframelektrode wordt vernietigd en de fragmenten ervan in de las terecht komen, wat een zeer negatief verschijnsel is.

LET OP! Vereist reiniging van het te lassen materiaal op de plaats waar de boog inslaat.

De TIG-LIFT functie is gebaseerd op het aanraken van de elektrode aan het product, u kunt de elektrode voor onbepaalde tijd in deze positie houden en wanneer u denkt klaar te zijn om te beginnen met lassen (bijvoorbeeld: u heeft een beschermingsmasker over uw ogen opgezet en u heeft de lasruimte goed schoongemaakt met beschermgas) begint u gewoon LANGZAAM het geslepen elektrodeblad tegen het te lassen metaal te wrijven. De machine zal dit moment detecteren en interpreteren als een signaal om het lasproces te starten, dus zal hij de lasstroom LANGZAAM beginnen op te voeren tot de ingestelde waarde, hoe hoger de basis werkstroom, hoe sneller de elektrode moet worden opgevoerd, anders zal de elektrode beschadigd worden.

Wij zullen de tijd van vloeiende stroom [TIME UP ARC] beschouwen als de vastgestelde waarde in paragraaf 4.3.

4.3 VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT VOOR HET WERKEN IN TIG -2T MODUS

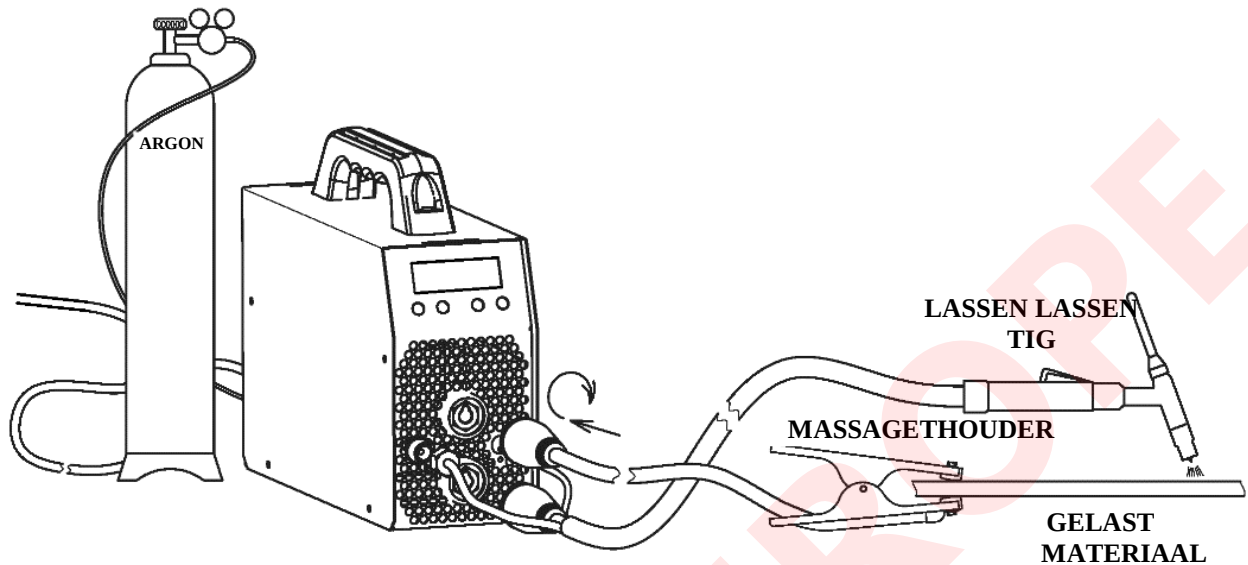


De volgorde van het voorbereiden van de apparatuur voor TIG 2T lassen:

1. Sluit de **TIG-handgreep** aan op de "-" aansluiting van bron **B**;
2. Sluit de "massa"-kabel aan op de "+"-aansluiting van bron **A**;
3. Sluit de gasleiding van de handgreep aan op de contactdoos **(15)** (linkerzijde);
4. Sluit de bedieningskabel van de handgreep aan op de bedieningsconnector **(14)** (rechterzijde);
5. Bevestig de "aarddraad" van uw keuze;
6. Installeer een reduceerventiel op de gascilinder met beschermgas
7. Sluit de cilinders met beschermgas aan op het aansluitpunt **(25)** op het achterpaneel van het toestel;
8. Open de gasflesklep, controleer de hermetische werking;
9. Sluit de netstekker aan op de netvoeding
10. Zet de aan/uit-schakelaar **(21)** op het achterpaneel in de stand "1";
11. Zet de knop **(4)** in de **TIG-lasstand**, als de gewenste lasmethode is gesprongen, drukt u nogmaals op de knop **(4)** - de methoden worden steeds omgeschakeld;
12. Door de knop **(3)** ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden, krijgt u toegang tot de vergrendelde lasfuncties;
13. Selecteer **[BUTTON MODE]** met de knop **(3)** nadat u de knop gedurende 1s heeft losgelaten, zal het apparaat de **TIG-2T** functie weergeven, stel **[2T]** in met de knoppen **(2)**. Indien de **TIG-2T** functie werd weggelaten tijdens de selectie, druk dan nogmaals op de toets **(2)** - de functies schakelen heen en weer.
14. Met de toetsen **(2)** stelt u de actuele basisparameter - lasstroom of de parameter van de gekozen functie in;
15. Het apparaat is klaar voor gebruik. **Veel plezier met je werk!**

Wijze van wijziging van de waarde van een functie in de huidige lasmethode, zie punt 6.1

4.3.1 LASPROCES CYCLUS - TIG-2T

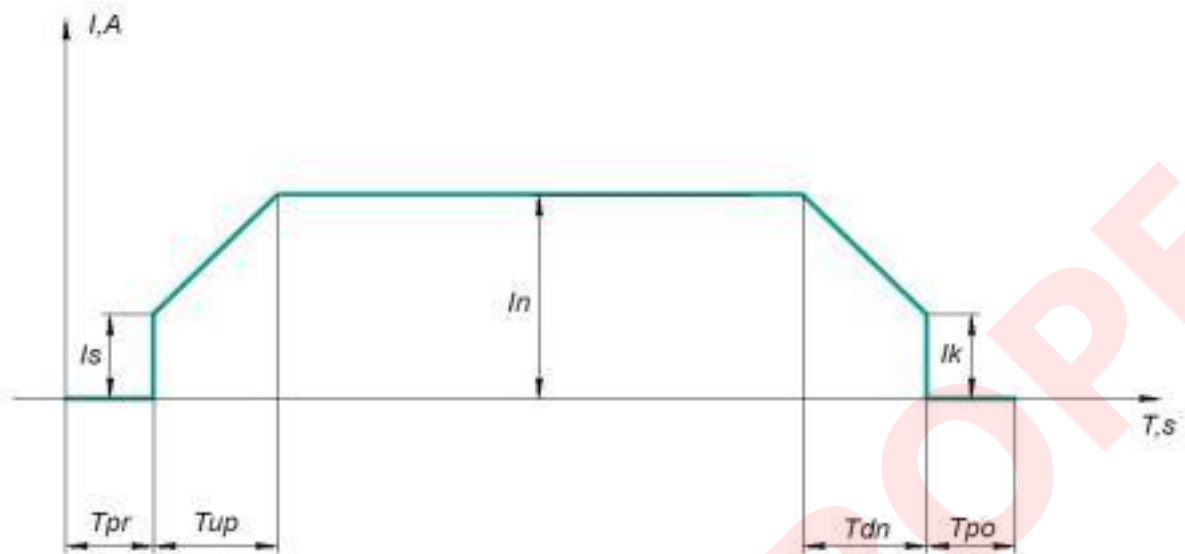

Figuur 1. Lascyclus ladder - 2-takt knop mode


4.3.2 CONTACTLOZE VLAMBOOGFUNCTIE - TIG 2T

Drukknopfunctie van de laspistoolbediening. De lasapparatuur heeft een **contactloze boogontstekingsmodule** (oscillator) met een geïntegreerde gastoevoerklap. De bedieningskabel van de handvatknop wordt rechtstreeks op deze module aangesloten. Wanneer de bedieningsknop op de handgreep wordt ingedrukt, wordt een besturingssignaal naar de lasmachinebesturing gestuurd, die de functie van de vorige **t1-gasstroom voor het reinigen** van de laszone vóór het lassen ontwikkelt en, met een vertraging, het signaal geeft om de machine in te schakelen. Op dit punt geeft de bron een puls aan het contactloze boogontstekingssysteem, dat een hoogspanningspuls genereert die het lasproces in gang zet. Zodra dit is gebeurd, zullen alle andere functies (wij zullen ze hieronder bespreken) worden uitgevoerd volgens de hierboven vermelde lasprocescyclus. Wanneer de knop wordt losgelaten, neemt de lasstroom lineair af, het lasapparaat wordt uitgeschakeld en het lasgebied wordt gespoeld met t2-gas. Na deze handelingen wordt de gastoevoerklap met een vertraging gesloten.



OPMERKING: De TIG-handgreep moet zijn voorzien van drukknoppen, inbus type - bajonet $\Phi 13$ mm. De maximale handvatstroom moet worden gekozen naar gelang van uw werkvereisten.


4.4 VOORBEREIDING VAN DE MACHINE VOOR TIG-4T GEBRUIK

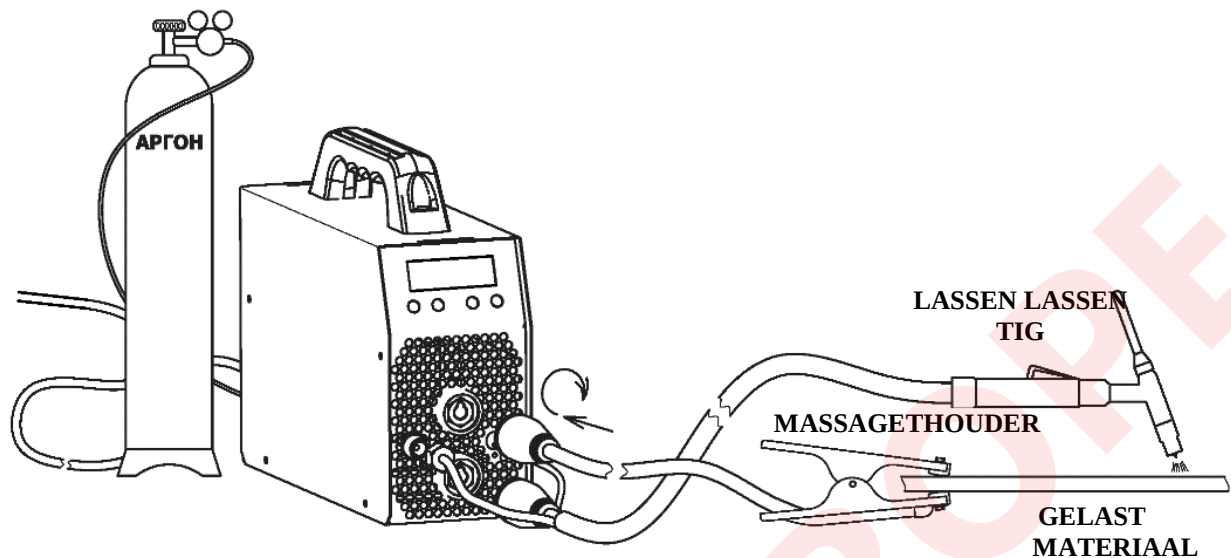

De volgorde van het voorbereiden van de apparatuur voor TIG 4T lassen:

1. Sluit de **TIG-handgreep** aan op de "-" aansluiting van bron **B**;
2. Sluit de "massa"-kabel aan op de "+"-aansluiting van bron **A**;
3. Verbindt de gasleiding van de handgreep met de contactdoos (15) (linkerzijde);
4. Sluit de bedieningskabel van de handgreep aan op de bedieningsconnector (14) (rechterzijde);
5. Bevestig de "aarddraad" van uw keuze;
6. Installeer een reduceerventiel op de gascilinder met beschermgas
7. Sluit de cilinders met beschermgas aan op het aansluitpunt (25) op het achterpaneel van het toestel;
8. Open de gasflesklep, controleer de hermetische werking;
9. Sluit de netstekker aan op de netvoeding
10. Zet de aan/uit-schakelaar (21) op het achterpaneel in de stand "1";
11. Zet de knop (4) in de **TIG-lasstand**, als de gewenste lasmethode is gesprongen, drukt u nogmaals op de knop (4) - de methoden worden steeds omgeschakeld;
12. Door de knop (3) ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden, krijgt u toegang tot de vergrendelde lasfuncties;
13. Selecteer **[BUTTON MODE]** met de knop (3) na het loslaten van de knop in 1s zal het apparaat de **TIG-4T** functie weergeven, stel **[4T]** in met de knoppen (2). Als de **TIG-4T** functie werd weggelaten tijdens de selectie, druk dan nogmaals op de knop (2) - de functies schakelen over en weer.
14. Met de toetsen (2) stelt u de actuele basisparameter - lasstroom of de parameter van de gekozen functie in;
15. Het apparaat is klaar voor gebruik. **Veel plezier met je werk!**

4.4.1. CYCLUS LASPROCES - TIG-4T

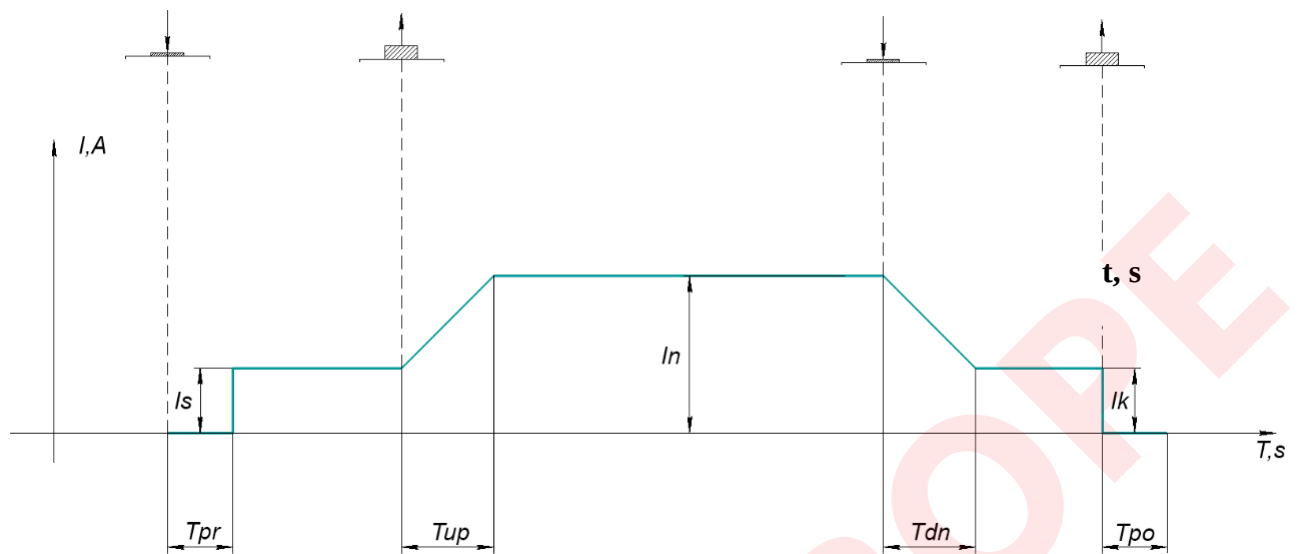

Wijze van wijziging van de waarde van een functie zie punt 6.1

4.4.2. CONTACTLOZE BOOGONTSTEEKINGSFUNCTIE - TIG 4T

Drukknopfunctie van de laspistoolbediening. De lasmachine heeft een **contactloze boogontstekingsmodule** (oscillator) met een ingebouwde gastoevoerklap. De bedieningskabel van de handvatknop wordt rechtstreeks op deze module aangesloten. Wanneer de bedieningsknop op het handvat wordt ingedrukt, wordt het besturingssignaal doorgegeven aan de besturingseenheid van de lasmachine, vergelijkbaar met de **TIG-2T** functie (zie 4.2.3), maar met twee verschillen.

Het eerste verschil - zolang we de knop tijdens de eerste druk ingedrukt houden, wordt het lasgebied **voorgevloeid met gas [TIME PRE FLOW]** en wordt een impuls gegeven aan het contactloze boogontstekingssysteem dat een **hoogspanningsimpuls** genereert die het lasproces initieert met de initiële stroom [**PRIMARY ARC**], pas na het loslaten van de knop zal de lasstroom toenemen tot de ingestelde waarde van de werkstroom [**MAIN CURRENT**].

Het tweede verschil - aan het einde van het lassen, wanneer de knop in het handvat opnieuw wordt ingedrukt, zal de lasstroom lineair afnemen tot de waarde van de krater vulstroom [**POST CRATER ARC**] zolang de knop wordt ingedrukt, zal de stroom een constante waarde hebben. Wanneer de knop wordt losgelaten, zal de lasstroom weer lineair afnemen, de vlamboog zal beginnen te doven en de lasruimte zal worden gespoeld met gas [**TIJD POST GAS**], de gastoevoerklap zal met een vertraging worden gesloten.

4.5 GASVOORBEHANDELING

Deze functie is noodzakelijk om het gelaste gebied te beschermen tegen de schadelijke effecten van atmosferische lucht en bestaat uit het vooraf reinigen van het gelaste gebied met beschermgas voordat om de vlamboog te starten. Standaard is de voorblaastijd [**TIME PRE GAS**] ingesteld op **0,1 seconden**, deze waarde kan te allen tijde naar eigen goeddunken worden gewijzigd.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

4.6. STARTSTROOMFUNCTIE (VOORARC)

Deze voorziening is nodig om de handgreep gemakkelijk te kunnen gebruiken wanneer de vlamboog ontstoken is. Hiermee kunt u het lasproces starten vanaf een lage stroomwaarde, een waarde die het proces slechts ondersteunt, maar geen ernstige warmte-inbreng veroorzaakt en het product niet doet verbranden. U kunt de laszone voorverwarmen, in het geval van de **TIG-4T** knopmodus. Standaard startstroom **PRIMARY ARC** is ingesteld op 20 A.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

4.7. TRAPLOZE OPLOOPFUNCTIE VOOR LASSTROOM

Dit bespaart niet alleen middelen voor de elektrode en tot op zekere hoogte voor de houder zelf, maar is ook van essentieel belang voor een comfortabel gebruik van de houder. Het elimineert het aanvankelijke spatten van het lasbad. Het maakt het ook mogelijk om binnen een bepaalde tijd **[TIME UP ARC]**, de ingestelde lasstroom op een soepele manier te bereiken. In de **TIG-2T** modus kunt u de handgreep nauwkeurig op de gewenste lasplaats richten, aangezien het ontstekingspunt van de boog in materialen zich niet altijd in de lasplaats bevindt, en kunt u de lasplaats voorverwarmen. Standaard is de functie uitgeschakeld.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

4.8. TRAPLOZE DALING VAN DE LASSTROOMFUNCTIE

Deze eigenschap is noodzakelijk om het kratervulproces, dat onder de druk van de lasboogstroom ontstaat, te verbeteren. De krater die aan het einde van de lasnaad achterblijft, is een zeer ernstig lasdefect, waardoor de gehele naad kan scheuren of lekken en vervolgens een bron van lasdefecten wordt. Daarom is het voor een vaste tijd van uitdoving (afvlakken) van de stroom **[TIME DOWN ARC]** veel gemakkelijker en correcter om een las te maken. Standaard is de functie uitgeschakeld.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

4.9. KRATERVULLINGSFUNCTIE (BOOGUITDOVING)

Het principe van deze functie is het bepalen van het niveau waartoe de stroom valt aan het einde van het lasproces. Het is noodzakelijk om de krater te vullen in het geval van de **TIG-4T** knop mode (op

De **[POST CRATER ARC]** kratervulstroom is standaard ingesteld op 20 A. Standaard is de **[POST CRATER ARC]** kratervulstroom ingesteld op 20 A.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

4.10 DEFINITIEVE BEHANDELING MET GAS

Volgens deze functie wordt het te lassen gebied met beschermgas gespoeld onmiddellijk na het lassen. Dit is om te voorkomen dat het gesmolten metaal in het gelaste gebied in contact komt met met atmosferische lucht. Standaard is de eindspoelperiode **[TIME POST GAS]** 0,5s en kan naar wens worden aangepast. met deze functie wordt het gelaste gebied met beschermgas gespoeld vlak nadat het lassen is voltooid. Dit is om contact van gesmolten metaal in het gelaste gebied te voorkomen 0,5s en kan naar wens worden aangepast.

4.11. FUNCTIE PULSLASSEN


Deze functie is bedoeld om de besturing van het lasproces in andere ruimtelijke posities dan de bodem te vergemakkelijken, evenals het lassen van non-ferrometalen. Het effect is direct op de menging van het gesmolten lasmetaal, en dit, op zijn beurt, op de stabiliteit van de lasvorming. Dit proces vervangt enigszins de bewegingen van de handen van de lasser tijdens het lassen, het is vooral belangrijk op moeilijke plaatsen, en neemt ook gedeeltelijk het geforceerde effect op de overdracht van druppels van de lasdraad naar het smeltbad over.

De juiste instelling is afhankelijk van de vorm en de kwaliteit van de lasvorm, waardoor de kans op holle ruimtes afneemt en de korrelstructuur minder wordt, waardoor de sterkte van de las toeneemt. Om deze functie te realiseren moeten in het apparaat drie parameters worden ingesteld: pulsvermogen [PULSVERMOGEN], pulsfrequentie [FREQUENTIE VAN PULS] en vulfactor [DUTY CYCLE VAN PULSE]. Standaard is de sleutelparameter [KRACHT VAN PULSE] ingesteld op "UIT", d.w.z. de functie is uitgeschakeld, en de pulsfrequentie [FREQUENTIE VAN PULSE] en de vulfactor [DUTTIJDSCYCLUS VAN PULSE] zijn ingesteld op de meest gebruikelijke waarden van respectievelijk 10,0 Hz en 50%. Om de functies te activeren is het voldoende het pulsvermogen [PULSVERMOGEN] hoger dan nul in te stellen, deze parameter wordt ingesteld als een percentage van de huidige, in de volksmond gekozen lasstroom.

Voorbeeld: Lassen met een niet-smeltbare wolfraamelektrode $\Phi 2$ mm, de geselecteerde lasstroomwaarde is 100 A, en het pulsvermogen [PULSVERMOGEN] = 30%, met pulsfrequentie [PULSVERMOGEN] = 10,0 Hz en "duty cycle" DUTJE [CYCLUS VAN PULS] = 50% standaard.

Resultaat: De stroom zal pulseren van 70 A tot 130 A met een frequentie van 10 Hz, de pulsen zullen van gelijke lengte zijn, zowel wat amplitude als wat tijd betreft. Indien de inschakelduur niet gelijk is aan 50%, zal er een asymmetrie in de pulsvorm optreden, maar het apparaat zal zodanig berekenen dat het gemiddelde lasstroomniveau gehandhaafd blijft op de vastgestelde basislasstroomwaarde van 100 A, terwijl het opgegeven pulsverschil gehandhaafd blijft. Om ervoor te zorgen dat de gemiddelde warmtebijdrage aan de las niet verandert, is het noodzakelijk dat in een situatie waarin de gebruiker de basisstroom heeft verlaagd en de pulsen het lasproces stabiel hebben gemaakt, duidelijk kan worden vastgesteld hoeveel de warmtebijdrage is verminderd, in vergelijking met de aanvankelijke basisstroom. Deze parameters worden op niet-uniforme wijze ingesteld naar gelang van de behoeften van de lasser in verschillende situaties

Wijze van wijziging van de waarde van een functie in de huidige lasmethode, zie punt 6.1

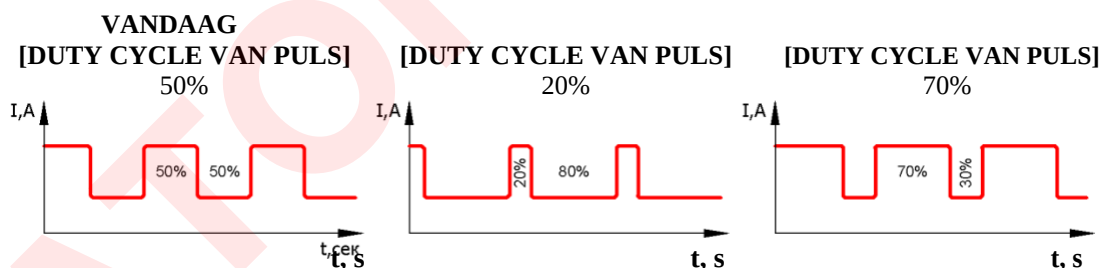

5. HALFAUTOMATISCH LASSEN MET MIG/MAG METHODE




OPMERKING: Als beschermgas bij het lassen van koolstofstaal wordt kooldioxide "co₂" gebruikt het is het goedkoopste beschermgas, maar het wordt niet vaak gebruikt wegens de grote hoeveelheid lasrook en stof, alsook spatten, het meest gebruikte mengsel is in de verhouding "Ar" (82%) "co₂" (18%). Bij het lassen van aluminium worden inerte gassen gebruikt - argon "Ar", soms het duurdere helium "He". Voor roestvrij staal en hooggelegeerd staal worden gewoonlijk mengsels in variabele verhoudingen van "97% Ar + 3% co₂" gebruikt.



OPMERKING! Aangezien het apparaat gebruik maakt van een standaard "EURO" geïntegreerde connector, kunt u in de toekomst een beugel naar keuze aanschaffen.

5.1. VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT VOOR MIG/MAG-WERKING

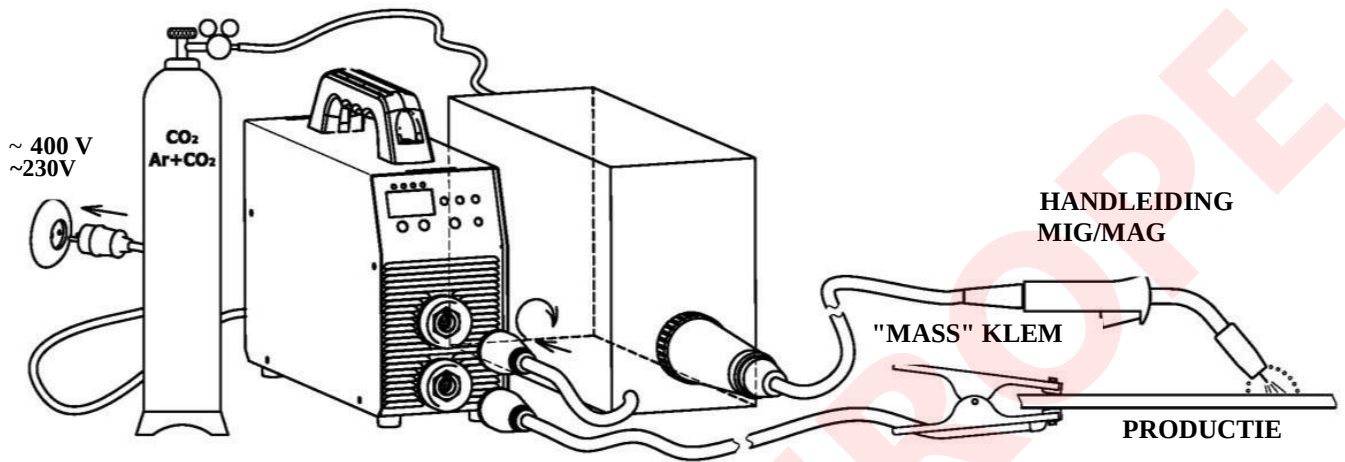

De volgorde van het voorbereiden van de apparatuur voor MIG/MAG-lassen


1. Monteer de bron op de basis van het draadaanvoermechanisme, voor een betere stabiliteit, bevestig
i Klem de bron en de basis met een riem (door de gaten in de vorm van spleten aan de zijkanten van de bron), de riem is inbegrepen in de set;
2. Sluit de signaal- en stroomoverdrachtkabel van het draadaanvoermechanisme aan op de connector (22) op het achterpaneel van de bron;
3. Sluit de "massa"-kabel aan op bronaansluiting B "-", en sluit de kabel voor de polariteitsomschakeling (13) aan op bronaansluiting A "+". - lassen met massieve draad. Bij het lassen met massieve draad, de "massa"-kabel aansluiten op de bronaansluiting A "+" en de polariteitsveranderingskabel (13) aansluiten op de bronaansluiting B "-".
4. Bevestig de "massa"-kabel aan het materiaal;
5. Sluit het MIG/MAG-laspistool (bijgeleverd) aan op het EURO-aansluitpunt (12) en schroef het vast
w set;
6. Installeer een reduceerventiel op de gascilinder met "Co2" of "Ar+Co2" beschermgas;
7. Sluit de beschermgasflessen aan op het aansluitpunt (20) op het achterpaneel van het toestel;
8. Open de gasflesklep, controleer de hermetische werking;
9. Wanneer voorverwarming met gas nodig is, moet de stekker van de voorverwarmer in de contactdoos (24) worden gestoken
10. Installeer draadspoelen van de vereiste diameter hef de aandrukrollen op en stel ze af op de diameter van de geïnstalleerde draad;
11. Steek het uiteinde van de draad door de draadinvoerpoort (18) in de draadaanvoereenheid;
12. Laat de lasdraad zakken en klem hem tussen de rollen, de drukschaal van de rollen is te zien op de plastic knop, als u geen ervaring hebt kunt u de draad oorspronkelijk in de middelste stand zetten (dat is ongeveer 3);
13. Sluit de stekker van de bron aan op de netvoeding;
14. Zet de aan/uit-schakelaar (21) op het achterpaneel in stand "1";
15. Door de knop (6) te gebruiken kunnen we de draadaanvoersnelheid verhogen tot de maximale waarde om de draad snel door de MIG/MAG houder te voeren. Besteed bijzondere aandacht aan de klemkracht van de spoelrem, de spoel moet minimaal en dwingend worden vastgeklemd en moet gemakkelijk kunnen draaien, maar mag niet draaien;

16. Zet de knop (4) in de stand van MIG/MAG-lassen, als u naar de gewenste lasmethode bent gesprongen, drukt u nogmaals op de knop (4) - de methoden worden steeds omgeschakeld
17. Controleer of het beschermgas correct stroomt met de knop (11) "Test Gas" op het draadaanvoermechanisme;
18. Met de knop (2) op het lasapparaat kunnen we de lasspanning en de waarde van de extra lasfunctie instellen.
19. Met de knop (3) op het lasapparaat kunnen we de extra functies kiezen, afstelling met de knop (2) op het lasapparaat.
20. Gebruik knop (10) om de extra draadaanvoerfuncties te ontgrendelen
21. Met de toetsen (8) kunt u de draadaanvoer en de waarde van de extra draadaanvoerfuncties instellen.
22. Het apparaat is klaar voor gebruik. **Veel plezier.**

Indien nodig kunnen extra functies van het lasproces worden aangepast, de wijze van verandering zie punt 6.1.


Vergeet niet beschermgas toe te passen, om te controleren of het in het kanaal van de houder is bedoeld knop (11). Als u een beginner bent en geen ervaring hebt met het kiezen van de optimale druk voor het lassen van een bepaald materiaal, kunt u voor de eerste keer een druk instellen die hoger is dan de optimale waarde van $\sim 0,2$ MPa, dit heeft weinig effect op het proces, alleen een verhoogd verbruik van beschermgas inert. In de toekomst, om geld te besparen, wordt aanbevolen de algemene aanbevelingen te volgen bij het lassen met halfautomatische lasmachines, en ook te beginnen met een gemiddelde draadaanvoersnelheid ($\sim 6... 8,0$ m/min) en een gemiddelde spanning van de bron (~ 19 V) in elke diameter van de geplaatste draad ($\Phi 0,6... 1,2$ mm), misschien niet optimaal, maar met een goede werking en een gelijkmatige draadaanvoer (zonder schokken), en een goede aansluiting, zou deze combinatie "bron + aanvoermechanisme" al moeten lassen. Om betere resultaten te verkrijgen, moet de spanning op de bron met de knoppen (2) en de draadaanvoer met de knoppen (8) op het aanvoermechanisme worden ingesteld overeenkomstig de algemene aanbevelingen voor het lasproces met halfautomatische machines. Vergeet niet dat deze parameters voor elk afzonderlijk geval verschillend zijn.

5.2 LASPROCES CYCLUS - MIG/MAG

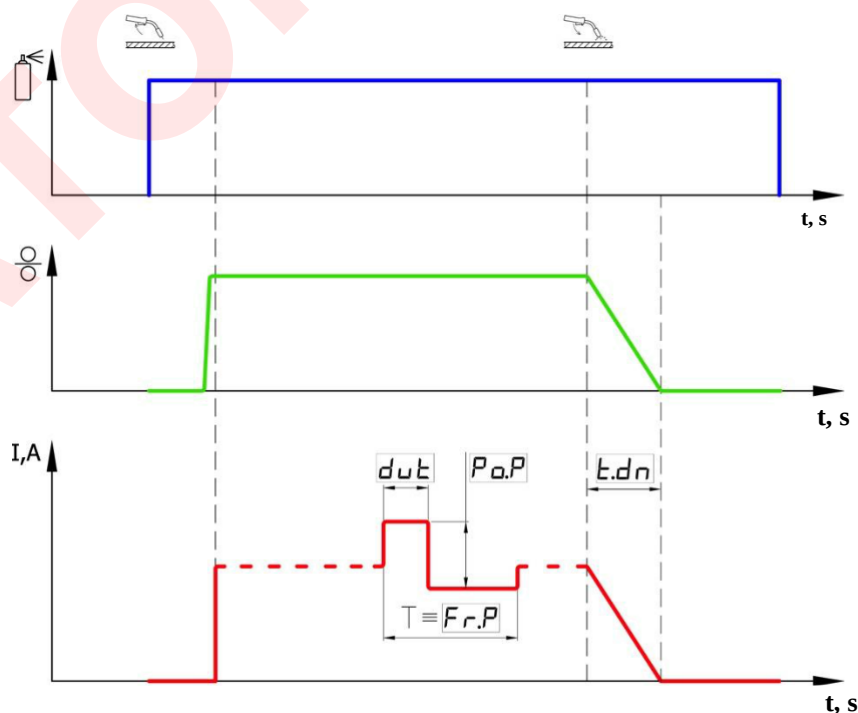

Wijze van wijziging van de waarde van een functieparameter zie Paragraaf 6.1


5.2.1 LASPROCES CYCLUS - MIG/MAG FUNCTIE 2T

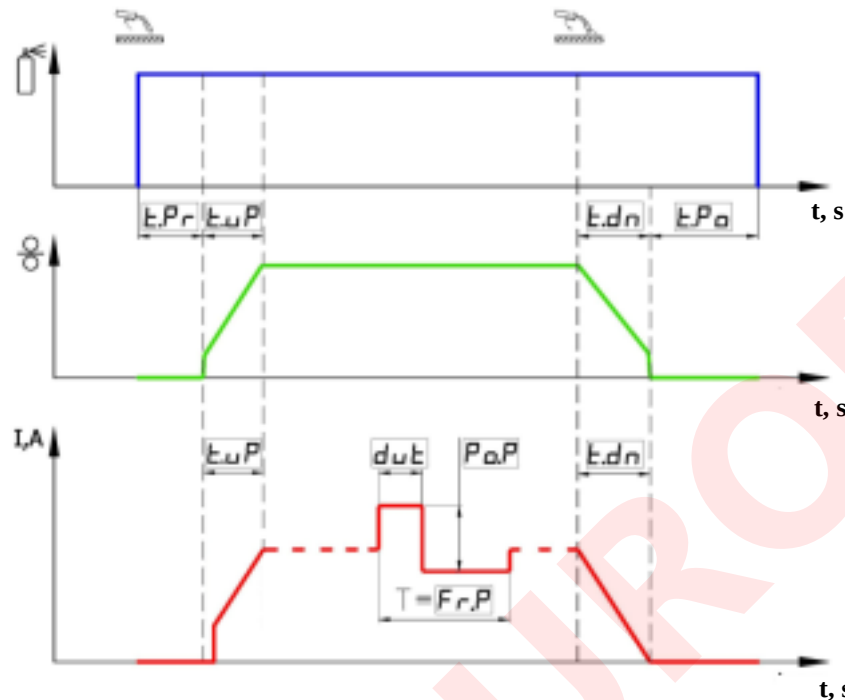

Wijze van wijziging van de waarde van een functieparameter zie Paragraaf 6.1

Deze functie wordt gebruikt voor het lassen van korte en middellange lasnaden. De functie werkt als volgt: na het indrukken van de knop op de **MIG/MAG-handgreep** komt het besturingssignaal binnen in de besturingseenheid, de functie van het voorreinigen met beschermgas van het lasgebied wordt gestart. **TIME PRE GAS**, (de magneetklep wordt geopend), dan wordt het signaal gegeven om de bron en de draadaanvoermotor aan te zetten. Op dit ogenblik begint het lasproces, tegelijkertijd worden de functie van vloeiende spanningstoename [**TIME POST GAS**] en de tijd van draadaanvoersnelheidstoename [**TIME UP SPEED**] uitgewerkt, bovendien kan de pulsvoltage lasfunctie worden gestart. Na het loslaten van de knop op de **MIG/MAG** handgreep, worden de functie van het afnemen van de spanning aan het einde van het lassen [**TIME DOWN VOLTAGE**] en de tijd van het afnemen van de draadaanvoersnelheid [**TIME DOWN SPEED**] geactiveerd en vervolgens wordt de bron uitgeschakeld. In de laatste fase wordt de functie van eindreiniging met beschermgas van het gelaste gebied [**TIME POSTGAS**] gestart (de elektrode wordt met een vertraging gesloten).

5.2.2 WASPROCES - MIG/MAG-FUNCTIE 4T en _4T

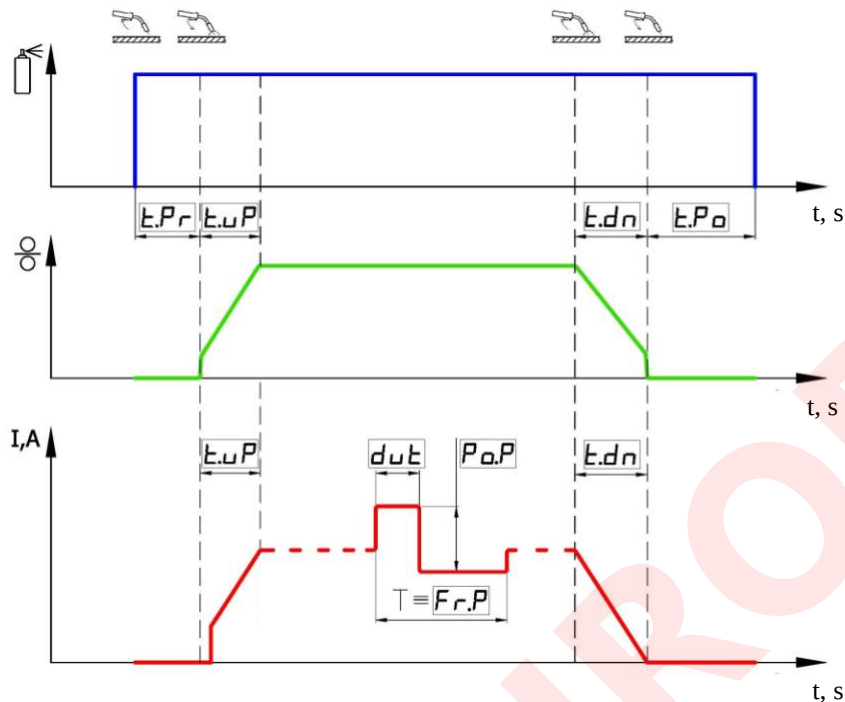

4T en _4T FUNCTIE

- a) standaard toets mode - 4T
- b) alternatieve knop mode - _4T

Wij gebruiken deze functie bij het lassen van lange lassen, het werkt als volgt. Wanneer de knop op de MIG/MAG-handgreep voor de eerste keer wordt ingedrukt, komt het besturingssignaal binnen in de besturingseenheid, de beschermgas-voorreinigingsfunctie [TIME PRE GAS] wordt gestart (de gasklep wordt geopend). Wanneer de **MIG/MAG-knop** voor de eerste keer wordt losgelaten, wordt een signaal verzonden om de bron en de draadaanvoermotor in te schakelen. Op dit ogenblik begint het lasproces, tegelijkertijd wordt de functie van vloeiende voltageverhoging [TIME UP VOLTAGE] en de tijd van draadaanvoersnelheidverhoging [TIME UP SPEED] ontwikkeld, bovendien kunnen wij de functie van het pulsvoltage lassen beginnen. Na de tweede druk op de toets start de functie [TIME DOWN VOLTAGE] en de tijd van het verminderen van de draadaanvoersnelheid [TIME DOWN SPEED], het beschermgas wordt continu toegevoerd tot de toets wordt losgelaten, daarna start het beschermgas-nabehandelsproces [TIME POST GAS] (de gasklep wordt met een vertraging gesloten).

In de alternatieve modus van de **_4T toets** slaan we de eerste toetsontgrendeling over en dit is anders dan de standaard **4T** modus. Het besturingssysteem wacht niet op de eerste vrijgave van de knop van de **MIG/MAG** houder, maar start tegelijkertijd de beschermgasvoorreinigingsfunctie [TIME PRE GAS], de functie van de soepele spanningsverhoging [TIME UP VOLTAGE] en de tijd van de verhoging van de draadaanvoersnelheid [TIME UP SPEED] - het lijkt erg op de **2T-knoppenmodus**. Wanneer de knop voor de eerste keer wordt losgelaten, verloopt het lasproces bovendien onveranderd. Het einde van het lasproces is identiek aan de geactiveerde **4T** functie. Deze modus wordt door **PATON** aangeboden als een bovenstandaardinstelling.

5.3 GASVOORREINIGINGSFUNCTIE

Deze functie is noodzakelijk om de laszone te beschermen tegen de schadelijke effecten van atmosferische lucht en bestaat erin de laszone met beschermgas voor te reinigen voordat de vlamboog wordt aangeslagen. Standaard is de spoeltijd [TIME PRE GAS] ingesteld op **0,5 seconden**, deze waarde kan te allen tijde naar eigen goeddunken worden gewijzigd.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

5.4 DRAAD SNELHEIDSVERHOGING FUNCTIE

Deze functie is ontworpen voor een soepele overgang naar de lasmodus gedurende een bepaalde tijd [TIME UP SPEED], waardoor het morsen van lasbad en spatten worden verminderd wanneer de boog wordt aangeslagen terwijl de draad koud is. De langere tijd van de gladde overgang wordt gebruikt voor de initiële vorming van het lasbad.



OPMERKING: Hoe langer de opbouwtijd, hoe lager de initiële penetratie, daarom wordt deze functie aanbevolen bij het leggen van lange of middellange voegen. Verhoog de waarde bij het enten van het materiaal niet tot meer dan 0,1s.

Standaard is de stijgtijd ingesteld op 0,1 seconden, wat effectief uit is.

Deze waarde kan naar wens worden gewijzigd, zie paragraaf 6.1 voor de volgorde van wijziging.

5.5. UITDOOFFUNCTIE VAN DE BOOG AAN HET EINDE VAN HET LASSEN

Deze functie is ontworpen om de krater die zich in het lasbad vormt als gevolg van de elektromagnetische afbuiging van de vlamboog, soepel op te vullen. De krater die aan het einde van de lasnaad achterblijft, is een zeer ernstig defect in de lasnaad, waardoor de gehele naad kan scheuren of lekken en vervolgens een bron van problemen wordt. Het signaal voor het starten van de functie is het loslaten van de knop op het handvat aan het einde van het lasproces, waarbij de beweging moet worden gestopt en de las met dalende spanning van het kuiltje (dit is de krater) in de las moet worden gelast. De spanningsvaltijd [TIME DOWN VOLTAGE] in de lasbron en de draadaanvoervaltijd [TIME DOWN SPEED] op de aanvoer zijn verantwoordelijk voor het regelen van de soepelheid van dit proces, deze waarden moeten gelijk zijn voor een goede werking van het apparaat. De standaardwaarde, is ingesteld op 0.1s. Deze waarde kan naar wens worden gewijzigd, zie paragraaf 6.1 voor de volgorde van wijziging.

5.6 EINDGASREINIGINGSFUNCTIE

Deze functie is bedoeld om de laszone te reinigen met beschermgas nadat de lasboog is gedoofd. Het gloeiend hete lasbad wordt blootgesteld aan de schadelijke effecten van atmosferische lucht. Standaard is de spoeltijd [TIJD POST GAS] ingesteld op 1,5 seconden, deze waarde kan naar eigen goeddunken op elk moment worden gewijzigd.

5.7 INDUCTANTIE CONTROLEFUNCTIE

De inductantieregeling maakt het mogelijk de boogkarakteristieken te optimaliseren, afhankelijk van de dikte van het gelaste element. Deze functie is nodig om de snelheid van de stroom te wijzigen wanneer de boogspanning wordt gewijzigd. Hoe dunner het onderdeel dat met MIG/MAG moet worden gelast, hoe hoger de inductie moet zijn (zachte boog - minder smelt), voor dickere onderdelen het omgekeerde (harde boog - meer smelt). Als gevolg daarvan heeft het veranderen van de inductantiewaarde ook tot gevolg dat er minder spatten ontstaan, maar het beïnvloedt het druppeloverdrachtsproces, wat leidt tot een langzamer lasproces en een sterke afname van de druppeloverdrachtsfrequentie bij hoge inductantiewaarden. Elke gebruiker kan het optimale lasproces voor zichzelf kiezen. De inductantie is standaard ingesteld op "UIT", d.w.z. nul.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

5.8 PULSVOLTAGE LASFUNCTIE

Deze functie is bedoeld om de besturing van het lasproces in andere ruimtelijke posities dan de bodem te vergemakkelijken, alsmede het lassen van non-ferrometalen. Invloed vindt rechtstreeks plaats op het mengen van het gesmolten lasmetaal en beïnvloedt derhalve in eerste instantie de vorm van de las, en er is een gedwongen effect op de overdracht van druppels van de lasdraad naar het smeltbad, en dit beïnvloedt op zijn beurt de stabiliteit van het proces. Bij andere lasmethoden vervangt dit proces enigszins de handbewegingen van de lasser, en dit is bijzonder belangrijk op moeilijk bereikbare plaatsen. De juiste instelling is, behalve van de vorm, ook afhankelijk van de kwaliteit van de modellering van de las, die de kans op holten vermindert en de korrelstructuur verkleint, waardoor de sterkte van de las toeneemt.

Om deze functie te realiseren moeten in het apparaat drie parameters worden ingesteld: pulsvermogen [POWER OF PULSE], pulsfrequentie [FREQUENCY OF PULSE] en vulfactor [DUTY CYCLE OF PULSE]. Standaard is de sleutelparameter [POWER PULSE] ingesteld op "UIT", d.w.z. de functie is uitgeschakeld, en de pulsfrequentie [FREQUENCY OF PULSE] en de vulfactor [DUTY CYCLE OF PULSE] zijn ingesteld op de meest gebruikelijke waarden van respectievelijk 20 Hz en 50%. Om de functies te activeren is het voldoende het pulsvermogen [POWER OF PULSE] hoger dan 0 in te stellen, deze parameter wordt ingesteld als een percentage van de op dat moment geselecteerde lasspanning.


Voorbeeld: Lassen met 0,8 mm draad, ingestelde draadaanvoersnelheid 5,5 m/min, geselecteerd

De basisspanning bedraagt 18 V en het pulsvermogen [PULSVERMOGEN] = 20%, met een pulsfrequentie [FREQUENCY OF PULSE] = 20 Hz en "vulfactor" [DUTY CYCLE OF PULSE] = standaard 50%.

Resultaat: De bronspanning zal pulseren van 14,4 V tot 21,6 V met een frequentie van 20 Hz, de pulsen zullen een gelijke vorm hebben zowel in amplitude als in tijd. Als u de parameter "vulfactor" wijzigt [DUTY CYCLE OF PULSE] verschilt van 50%, zal er een asymmetrie in de pulsgolfvorm zijn, maar het apparaat zal zo rekenen dat, met het gespecificeerde pulsverschil, het gemiddelde lasspanningsniveau op de vaste basisspanningswaarde van 18 V wordt gehandhaafd (d.w.z. zoals gespecificeerd), zodat de gemiddelde warmte-inbreng naar de las niet verandert.

Indien het noodzakelijk is de warmteoverdracht naar de las te verminderen, bijvoorbeeld bij het lassen van dunne metalen, is het voldoende de hoofdbronspanning op de standaardmanier te verminderen. De pulsen passen zich automatisch aan de lasmethode aan, zodat de gebruiker duidelijk kan zien hoeveel de warmte-inbreng in de las verminderd is in vergelijking met de vorige methode, terwijl hij het vermogen en de "vulfactor" van de pulsen in elke combinatie kan variëren om een stabiel proces te verkrijgen. Deze parameters worden ingesteld naar gelang van de behoeften van de lasser in verschillende situaties.

Wijze om de waarde van een functie in de huidige lasmethode te wijzigen, zie paragraaf 6.1.

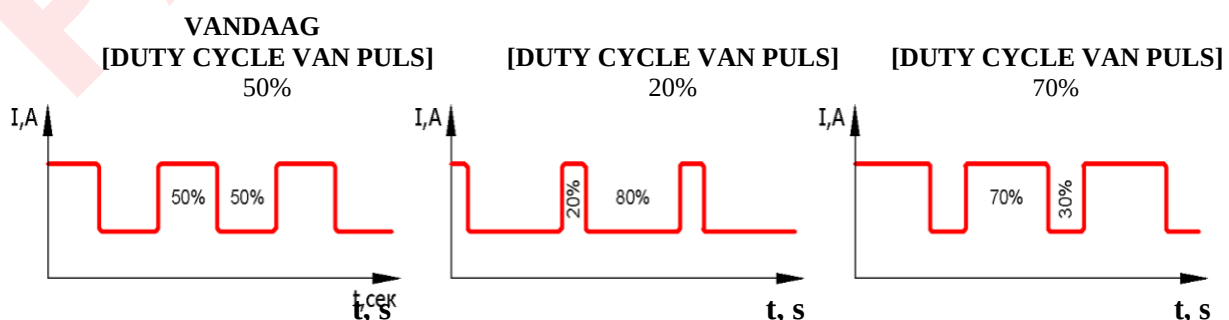

6. APPARAATINSTELLINGEN

In de basismodus toont het apparaat op de digitale display altijd de waarde van de basisparameter van de gangbare lasmethode:

1. in **MMA** methode - lasstroom;
2. in **TIG** methode - lasstroom;
3. in **MIG/MAG** lasmethode - lasspanning.
4. in **MIG/MAG** methode op de feeder - draadaanvoer

De toetsen (2) op het frontpaneel zijn verantwoordelijk voor het veranderen van de waarde van de gekozen functie of de basis lasparameter.

De knop (3) op het voorpaneel van het MFP is verantwoordelijk voor de volgende acties:

1. Houd **de knop (3) langer dan 5 seconden ingedrukt om de apparaten te ontgrendelen;**
2. Om alle functies terug te zetten naar de fabrieksinstellingen in de gebruikte lasmethode, houdt u **de toets langer dan 10 seconden ingedrukt;** (Het apparaat reset de instellingen niet in andere methoden).

De knop (4) op het voorpaneel van het MFP is verantwoordelijk voor de volgende acties:

1. Selectie lasmethode (snel drukken);

De toets (10) op het voorpaneel van het toestel is verantwoordelijk voor de volgende acties:

1. Bij het kiezen van een willekeurige feeder functie in MIG/MAG lasmethode, **houd de knop (10) langer dan 5 seconden ingedrukt om de feeder te ontgrendelen.**

De toetsen (8) op het frontpaneel zijn verantwoordelijk voor het instellen van de waarde van de geselecteerde functie of basisdraadaanvoerparameter.

6.1 OMSCHAKELLEN NAAR DE GEWENSTE FUNCTIE

Houd de knop (3) langer dan 3,5 seconden ingedrukt om de geavanceerde instellingen van het apparaat te openen. Na het indrukken van de toets (3), toont het display de naam van de huidige functie. Wanneer u de toets loslaat, toont het display de standaardwaarde van deze functie, die met de toetsen (2) kan worden verhoogd of verlaagd. Door de knop (3) snel in te drukken en weer los te laten kan men steeds naar de volgende lasfunctie overschakelen, hetzelfde geldt voor de knop (10) op de draadaanvoereenheid, de afstelling geschiedt met de knoppen (8).



OPMERKING: Als u de knop (3) langer dan 12 seconden ingedrukt houdt, verschijnt op het display 333... 222... 111..., moet u de toets loslaten voordat deze tijd verstreken is, zodat niet alle instellingen van de methode worden teruggezet op de fabrieksinstellingen. **Wij zullen dit geval in het volgende hoofdstuk bespreken.**

6.2 DE TAAL VAN HET MENU KIEZEN

De volgende talen zijn in het toestel geïnstalleerd: Engels, Russisch.

1. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de toets "MENU" ingedrukt en start u het apparaat met de hoofdschakelaar.
2. Op het hoofdscherm ziet u de functie taal wijzigen, om de taal te wijzigen drukt u op de "+" of "-" toets.

3. Wacht 2 seconden na het kiezen van de gewenste taal. De geselecteerde taal wordt automatisch opgeslagen.
4. Om de taal opnieuw te wijzigen, voert u de stappen 1 tot 3 opnieuw uit.

6.3 OVERSCHAKELLEN NAAR DE VEREISTE LASMETHODE

Wanneer de knop **(4)** wordt ingedrukt, schakelt het apparaat over op de volgende lasmethode. De methodes schakelen over en weer, dat zie je op het voorpaneel.

6.4 RESETTEN VAN ALLE FUNCTIES IN DE HUIDIGE LASMETHODE

Er kan zich een situatie voordoen waarbij de instellingen op het toestel u enigszins in verwarring hebben gebracht. Om de standaard fabrieksinstellingen te herstellen, houdt u de toets **(3)** langer dan 12 seconden ingedrukt. Na 5 seconden begint het display 333 af te tellen... 222... 111.000 en wanneer "000" is bereikt, worden alle instellingen van de huidige lasmethode teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Om alle instellingen van het apparaat te resetten, moet deze operatie voor elke methode afzonderlijk worden uitgevoerd, dit wordt gedaan voor het gemak van de gebruiker, zodat de individueel gedefinieerde instellingen in de andere twee lasmethoden niet worden gereset.

7. ALGEMENE LIJST VAN FUNCTIES EN PARAMETERS VAN HET TOESTEL

7.1. MMA LASMETHODE

[-1-]	Weergegeven basisparameter CURRENT = 15A (standaard) a) 14 ... 270 A (stappenverandering 1 A) voor PSI 270 PRO 400 V b) 16 ... 350 A (1 A stapverandering) voor PSI 350 PRO 400 V
1). POWER HOT START	Hot-Start" vermogen = 40% (standaard) a) 0[UIT] ... 100% op lage stromen (1% stapverandering)
2). TIME HOT START	Hot-Start Tijd = 0.3 s (standaard) a) 0,1 ... 1,0 s (0,1 s stapverandering)
3). POWER ARC FORCE	Arc-Force" vermogen = 40% (standaard) a) 0 [OFF] ... 100% (1% stapverandering)
4). TRESHHOLD ARC FORCE	Arc-Force" schakelniveau = 12 V (standaard) a) 9 ... 18 V (1 V stapverandering)
5). VOLT-AMPER KARAKTER.	Helling van stroom-spanningskarakteristiek = 1,4 V/A (standaard) a) 0,2 ... 1,8 V/A (stapverandering 0,4 V/A)
6). SHORT ARC MODE	Lassen op korte luik = UIT (standaard) (a) Ingeschakeld b) Gedeactiveerd
7). VOLT REDUCTION DEVICE	Spanningsreductie = UIT (standaard) (a) Ingeschakeld b) Gedeactiveerd
8). POWER OF PULSE	Stroom puls vermogen = OFF (standaard) a) 0[UIT] ... 80% (stapverandering 1%)
9). FREQUENCY OF PULSE	Stroompulsfrequentie = 50 Hz (standaard) a) 0,2 ... 500 Hz (dynamische veranderingsstap van 0,2 Hz ...1 Hz)
10). DUTY CYCLE OF PULSE	Pulsduur factor - is het percentage van de huidige puls vs. naar de duur van deze pulsen = 50% (standaard) a) 20 ... 80% (stapverandering 1%)

7.2. TIG-LASMETHODE

0) [-2-]	Weergegeven basisparameter CURRENT = 100A (standaard) a) 14 ... 270 A (verander stap 1A) voor PSI 270 PRO 400 V b) 16 ... 350 A (verander stap 1A) voor PSI 350 PRO 400 V
1). BUTTON OF TORCH	Handvatknopmodus = [LFT] (standaard) a) LFT] - TIG-LIFT contactboogontsteking b) [2T] - contactloze vlamboog, TIG-knoopmodus - 2T c) 4T] - contactloze vlamboog, TIG-knoopmodus - 4T
2). TIME PRE-GAS	Gasstroomtijd vóór het lassen (standaard 1.0s) a) 0,1 ... 25s (stapverandering 0,1s)
3). TIME POST-GAS	Gasontladingstijd na het lassen (standaard 3s) a) 0,1 ... 20s (stapverandering 0,1s)
4). PRIMARY ARC	Aanloopstroom (voorboog) = 20 A (standaard) a) 15 ... 50 A (stappenverandering 1 A) voor PSI 270 PRO 400 V b) 19 ... 50 A (1 A stapverandering) voor PSI 350 PRO 400 V
5). POST KRATER ARC	Kratervulstroom = 20 A (standaard) a) 15 ... 50 A (stap 1 A veranderen) voor PSI 270 PRO 400 V b) 19 ... 50 A (stap 1 A veranderen) voor PSI 350 PRO 400 V
6). TIME UP ARC	Huidige stijgtijd = 1.0 s (standaard) a) 0,1 ... 15,0 s (0,1 s stapverandering)
7). TIME DOWN ARC	Huidige dalende tijd = 0.5 s (standaard) a) 0,1 ... 15,0 s (0,1 s stapverandering)
8). POWER OF PULSE	Stroom puls vermogen = OFF (standaard) a) 0[UIT] ... 80% (stapverandering 1%)
9). FREQUENCY OF PULSE	Stroompulsfrequentie = 10.0 Hz (standaard) a) 0,2 ... 500 Hz (dynamische stapverandering van 0,1 Hz)
10). DUTY CYCLE OF PULSE	Pulsduur verhouding - is het percentage van de huidige puls aan duur van deze pulsen = 50% (standaard) a) 20 ... 80% (stapverandering 1%)

7.3 MIG/MAG LASMETHODE

0) [-3-]	Weergegeven basisparameter VOLTAGE = 19,0 V (standaard) a) 12,0 ... 30,0 V (stap 0,1 V veranderen) voor PSI 270 PRO 400 V b) 12,0 ... 32,0 V (0,1 V stapverandering) voor PSI 350 PRO 400 V
1). BUTTON OF TORCH	Modus op handvatknop [2T] (standaard) (a) 2T - Dubbel T (b) 4T - four-touch (c) 4T - alternatieve vier-bar
2). INDUCTANCE	Kies een van de drie functieniveaus: = UIT (standaard) a) 1e niveau - moeilijkste boog b) 2e niveau - gemiddelde boog c) 3e niveau - zachtste curve
3). TIME PRE GAS	Gasvoorreiniging = 0,1 sec, (standaard), a) 0,1 ... 25 seconden. (0.1 sec. veranderingsstap)
4). TIME POST GAS	Eindgasreiniging = 1,5 sec, (standaard), a) 0,1 ... 25 seconden. (veranderingsstap 0.1 sec.)

- 5). TIME UP VOLTAGE Tijd spanning = **0,1 s (standaard)**
a) 0,1 ... 5,0 s (veranderingsstap 0,1 s)
- 6). TIME DOWN VOLTAGE Spanningsdalingstijd = **0,1 s (standaard)**
a) 0,1 ... 5,0 s (veranderingsstap 0,1 s)
- 7). POWER OF PULSE Spanningspulsvermogen = **UIT (standaard)**
a) 0[UIT] ... 80% (stapverandering 1%)
- 8). FREQUENCY OF PULSE Spanningspulsfrequentie = **20 Hz (standaard)**
a) 5 ... 500 Hz (stapverandering 1 Hz)
- 9). DUTY CYCLE OF PULSE Pulsduurfactor - is het percentage van spanningspulsen ten opzichte van de duur van deze pulsen = **50% (standaard)**
a) 20 ... 80% (stapverandering 1%)

7.3.1 MIG/MAG LASMETHODE AANVOER

0). WIRE SPEED	Parameter basisweergave SNELHEID = 7,0 m/min (standaard) a) 2,0 ... 16 m/min (veranderingsstap 0,1 m/min)
1). BUTTON OF TORCH	Modus op handvatknop [2T] (standaard) (a) 2T - Dubbel T (b) 4T - four-touch (c) 4T - alternatieve vier-bar
2). TIME PRE GAS	Gasvoorreiniging = 0,5 sec, (standaard) , a) 0,1 ... 25 seconden. (0.1 sec. veranderingsstap)
3). TIME POST GAS	Eindspoeling met gas = 1,5 sec, (standaard) , a) 0,1 ... 25 seconden. (0.1 sec. veranderingsstap)
4). TIME UP SPEED	Draadaanvoersnelheid verhogingstijd = 0.1 sec, (standaard) , a) 0,1 ... 5.0 sec. (stapverandering 0,1 sec.)
5. TIME DOWN SPEED	Tijd voor afdaling draadaanvoersnelheid = 0,1 sec, (standaard) , a) 0,1 ... 5.0 sec. (stapverandering 0,1 sec.)

8. GENERATOR MODE

De stroombron is ontworpen om met de generator te werken, op voorwaarde dat:

Diameter elektroden	Vastgestelde waarde stroom bij MMA en TIG	Bij het werken met draad van diameter bij MIG/MAG	Minimum vermogen generator
$\Phi 2$	niet meer dan 80 A	$\Phi 0,6$ mm op zijn hoogst	2,9 kVA
$\Phi 3$	niet meer dan 120 A	$\Phi 0,8$ mm op zijn hoogst	4,5 kVA
$\Phi 4$	niet meer dan 160 A	$\Phi 1.0$ mm maximaal	6,2 kVA
$\Phi 5$	niet meer dan 220 A	$\Phi 1.0$ mm maximaal	9.0 kVA
$\Phi 6$ smeltend laag	niet meer dan 270 A	$\Phi 1,2$ mm maximaal	11.0 kVA
$\Phi 6$	350 A	$\Phi 1,4$ mm op zijn hoogst	15.0 kVA



LET OP! Voor een probleemloze werking mag de uitgangsspanning van de generator de toegestane grenzen van 320 - 440 V niet overschrijden. De fabrikant stelt voor een generator te gebruiken met een AVR-systeem voor spanningsstabilisatie.

9. ONDERHOUD EN SERVICE



VOORZICHTIG! Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het opent. Laat de interne elektronische elementen van het toestel ontladen (ongeveer 5 minuten) en voer dan pas de resterende handelingen uit. Als u het apparaat verlaat, is het aan te bevelen een bordje te plaatsen met de mededeling dat het apparaat niet mag worden ingeschakeld.

Volg de aanbevelingen op om uw toestel nog jarenlang in goede staat te houden:

1. Voer een veiligheidscontrole uit met de voorgeschreven intervallen (zie hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften");
2. Bij intensief gebruik wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden met droge perslucht te reinigen.
3. Als er veel stof is, is handmatige reiniging van de leidingen van het koelsysteem aan te bevelen.



WAARSCHUWING: blazen van een te kleine afstand kan elektronische componenten beschadigen.

10. OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

De geconserveerde en verpakte lassenset kan volgens de staatsnorm gedurende 5 jaar worden bewaard.

De gebruikte bron moet worden opgeslagen in een droge gesloten ruimte bij een temperatuur van niet minder dan 5°C. De ruimte moet vrij zijn van zure dampen of andere chemisch actieve stoffen.

11 VERVOER

De verpakte apparatuur mag worden vervoerd met elk vervoermiddel dat de veiligheid ervan waarborgt, overeenkomstig de voor specifieke vervoermiddelen vastgestelde vervoersvoorschriften.

12. TECHNISCHE PARAMETERS



OPMERKING! Indien de bron is ontworpen voor een speciale voedingsspanning, zijn de technische parameters daarvan aangegeven op het typeplaatje op het achterpaneel. In dat geval moeten de netstekker en het netsnoer worden gekozen in overeenstemming met de gebruikte spanning.

PARAMETERS	MFI MULTI - PRO 270 A 400 V	MFI MULTI - PRO 350 A 400 V
50/60 Hz nominale voedingsspanning, V	3x400 V	3x400 V
Energie-efficiëntie (bij spanning nominaal)	320 – 440 V	320 – 440 V
Variatiebereik voedingsspanning, V	90%	90%
Lasstroom instelbereiken	14–270A	16–350A
Lasstroom bij: 5 min / 70%	270A	350A
Lasstroom bij: 5 min / 100%	225A	290A
Maximaal stroomverbruik	11 kVA	15 kVA
Nominale werkspanning voor lassen met beklede elektroden volgens de MMA-methode	21–28V	21–28V
Nominale werkspanning voor lassen niet-smeltbare elektrode volgens de TIG-methode	10–18V	10–18V
Nominale werkspanning voor lassen halfautomatisch MIG/MAG draadsnijden	12–29V	12–30V

13. VOLTOOIING VAN DE UITRUSTING

- | | |
|--|----------|
| 1. Stroombron (omvormer) met 3m stroomkabel | - 1 pc; |
| 2. Draadaanvoermechanisme | - 1 pc; |
| 3. Draadaanvoerrollen 0,8-1,0 en 1,2-1,6) | - 1 kpl; |
| 4. Draadaanvoerrollen voor aluminium 0,8-1,0 | - 1 kpl; |
| 5. Abicor Binzel DE2300 3 m laskabel met elektrodehouder | - 1 pc; |
| 6. Abicor Binzel MK300 3 m laskabel met "aarde" klem | - 1 pc; |
| 7. Snelkoppeling voor gas | - 1 pc; |
| 8. Schouderriem | - 1 pc; |
| 9. "PATON®" kartonnen verpakking | - 1 pc; |
| 10. Gebruikershandleiding van het apparaat in het Pools | - 1 pc. |

14. GARANTIEVERPLICHTINGEN

Afdeling Lasapparatuur van E.O. Welding Electrical Institute. PATON met hoofdkantoor in Kiev garandeert de goede werking van het apparaat indien de gebruiker zich houdt aan de voorwaarden voor gebruik, opslag en vervoer.



LET OP! Bij mechanische beschadiging van het toestel vervalt de garantieplicht!

De basisgarantie van de digitale inverterlas machines van de serie MFI 270 / 350 MULTI-PRO is geldig voor een periode van 3 jaar. De basisgarantieperiode gaat in op de datum waarop de apparatuur aan de uiteindelijke koper wordt verkocht.

Binnen de basisgarantieperiode verbindt de dealer zich ertoe gratis de volgende werkzaamheden uit te voeren voor de eigenaar van apparatuur van het merk **PATON®**:

1. Diagnostiek uitvoeren en oorzaken van storingen opsporen.
2. Zorg voor de nodige spullen om reparaties aan de lasapparatuur uit te voeren.
3. Voer vervangingswerkzaamheden uit aan defecte componenten en onderdelen.
4. Voer een test uit op het gerepareerde toestel.

De basisgarantie verplichtingen gelden niet voor apparatuur:

1. dat mechanische schade heeft die van invloed is op de werking van het toestel (bv. vervorming van de behuizing of delen van het toestel als gevolg van een val van een hoogte, het laten vallen van een zwaar voorwerp op het toestel, beschadiging van de bedieningselementen of connectoren).
2. Die sporen heeft van corrosie die de storing veroorzaakte.
3. die beschadigd waren door de effecten van hoge vochtigheid op stroom- en elektronica componenten;
4. die beschadigd zijn door de ophoping van geleidend stof binnenin (kolenstof, metaalspaanders, enz.)
5. Als u zelf probeert de knooppunten te repareren en/of elektronische onderdelen te vervangen.

Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden is het raadzaam de interne onderdelen en assemblages eens in de zes maanden met perslucht te reinigen, om storingen te voorkomen. Verwijder van tevoren de afdekking van het toestel. Reinig de unit zorgvuldig, waarbij u de compressorslang op voldoende afstand houdt om beschadiging van de aansluitingen van de elektrische componenten en de mechanische assemblages te voorkomen.

Als u **een klacht heeft over de Abicor Binzel® MIG/MAG spanklauw**, neem dan contact op met uw geautoriseerde distributeur.

De basisgarantie verplichtingen zijn niet van toepassing op de vervanging van verbruiksonderdelen die aan fysiek contact onderhevig zijn. Claims voor de volgende zaken worden aanvaard tot uiterlijk twee weken na de verkoopdatum, bijv:

1. Aan en uit knop.
2. Lasparameters aanpassingsknop.
3. Contactdozen voor het aansluiten van kabels en connectoren.
4. Controlemoffen.
5. Netsnoer en elektrische stekker.
6. Handvat, schouderriem.
7. Elektrodenhouder, aardklem, laskabels.

Verkoper behoudt zich het recht voor om garantiereparatie te weigeren of om de begindatum van de garantie te specificeren als de datum waarop het apparaat is vervaardigd maand en jaar (zoals aangegeven door het serienummer) in de volgende gevallen indien:

1. De gebruiksaanwijzing is zoekgeraakt;
2. De gebruiksaanwijzing is niet of onjuist ingevuld door de verkoper;



OPMERKING! De garantieperiode wordt verlengd met de tijd dat het apparaat wordt gerepareerd in een erkend servicecentrum.



Voor lasinverters van de **MFI MULTI - PRO 270 A - 350 A - 400 V serie - 3 jaar basisgarantie**. De verplichte voorwaarde is dat het onderhoud wordt uitgevoerd binnen de voorgeschreven onderhoudsintervallen bij een erkend servicecentrum. De eerste onderhoudsbeurt moet 24 maanden na de verkoopdatum worden uitgevoerd.


INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR

(geldt voor het huishouden)

Het op de producten afgebeelde symbool geeft aan dat de eenheid niet op dezelfde wijze als het huisvuil mag worden verwijderd. Breng het apparaat naar een recyclingcentrum voor elektrische apparatuur, waar het gratis zal worden geaccepteerd. Informatie over dergelijke inzamelpunten voor gebruikte apparatuur is onder meer te vinden op websites.

Een correcte verwijdering spaart waardevolle natuurlijke hulpbronnen en voorkomt milieuverontreiniging.

Niet-naleving kan leiden tot een boete overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

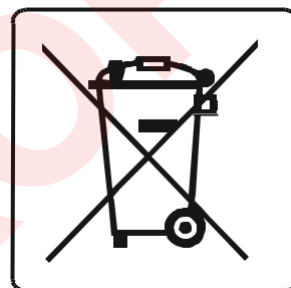

Als u uw apparaat wilt recyclen, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde verkooppunt of met de importeur van het apparaat voor meer informatie.

IMPORTEUR / ERKENDE DISTRIBUTEUR

MasterWeld Sp. z o.o.

35-213 Rzeszów, Kapitałowa 4

Tel. +48 22 290 86 96

e-mail: sale@patonwelding.nl

*Alle rechten voorbehouden. Dit document wordt beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren of verspreiden van de handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van **MasterWeld Ltd.** is verboden.*

16. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE INFORMATIE

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door personen met de juiste kwalificaties. Installatie, bediening en reparatie moeten verplicht worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen. Lees voor installatie en bediening van dit toestel de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel, de dood of schade aan het apparaat zelf. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuiste installatie, onjuist onderhoud en onjuiste bediening die leiden tot schade aan het toestel.

	Lees voor het gebruik van de apparatuur deze handleiding en volg de daarin vervatte aanwijzingen bij het gebruik van de lasapparatuur. De gebruiksaanwijzing is de basisuitrusting van het toestel.



VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER: De gebruiker verbindt zich ertoe alleen personen die kennis hebben genomen van de basisveiligheidsvoorschriften en die zijn opgeleid in het gebruik van het lasapparaat en die gekwalificeerd zijn om het lasapparaat te gebruiken, met het lasapparaat te laten werken. Personen die het lasapparaat gebruiken moeten bekend zijn met het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" en met de in deze handleiding gegeven voorzorgsrichtlijnen.

GEVAAR



ELEKTRISCH LETSEL KAN DODELIJK ZIJN: Lasapparatuur genereert hoge spanning. Raak het laspistool of het werkstuk niet aan zolang de apparatuur onder spanning staat. Al deze onderdelen vormen een lasstroomcircuit en kunnen een elektrische schok veroorzaken, dus raak ze niet aan met blote handen of natte of beschadigde beschermende kleding. Beschermende kleding mag de bewegingsvrijheid niet beperken. Indien mogelijk, moet het niet van synthetische materialen zijn gemaakt. **Elektrocucie kan dodelijk zijn!!!**



Boogstralen **kunnen brandwonden veroorzaken:** Het is niet toegestaan om met onbeschermd oog rechtstreeks naar een lasboog te kijken. De vlamboog en de spatten die tijdens het gebruik ontstaan, kunnen de huid verbranden of een steekvlam veroorzaken; daarom moet steeds een veiligheidsmasker met getint filter worden gedragen (de veiligheidsbril moet voorzien zijn van een filterglas volgens DIN 9 10). Omstanders in de nabijheid van het apparaat dienen hun ogen te beschermen met een speciale veiligheidsbril of met een niet-ontvlambaar, stralingsabsorberend scherm.



DAMPEN EN GASSEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN: **gegenereerde dampen** en schadelijke gassen moeten met speciale apparatuur van de werkplek worden verwijderd, ventilatie-openingen mogen niet worden geblokkeerd. Lassen moet worden uitgevoerd in goed geventileerde ruimten; lasdampen zijn schadelijk voor de gezondheid, vooral bij het lassen van materialen zoals lood, kwik, cadmium, zink, beryllium, alsmede gegalvaniseerde of roestvrij stalen oppervlakken. Zorg voor voldoende frisse lucht in de kamer. Voorkom dat dampen van oplosmiddelen in de omgeving van de lasboog terechtkomen.




HET ELEKTROMAGNETISCHE VELD KAN GEVAARLIJK ZIJN: Het elektromagnetische veld dat ontstaat door de hoogspanningselektriciteit die door de laskabels stroomt, kan de werking van elektrische apparatuur, zoals **een cardiostimulator**, nadelig beïnvloeden. Personen die dergelijke uitrusting dragen, dienen een arts te raadplegen alvorens een ruimte te betreden waar laswerkzaamheden worden verricht. De laskabels moeten parallel worden gelegd, zo dicht mogelijk bij elkaar.



SPATTEN KUNNEN BRAND OF EXPLOSIE VEROOORZAKEN: Verwijder brandbare voorwerpen uit het werkgebied. Las niet aan containers die gassen, brandstoffen, petroleumproducten of andere ontvlambare voorwerpen bevatten. Er bestaat explosiegevaar van resten van deze producten. Bij het lassen in explosie- en brandgevaarlijke omgevingen moeten speciale voorschriften overeenkomstig nationale en internationale normen in acht worden genomen. Brandbestrijdingsapparatuur zoals: (poederblussers

	Het brandblusapparaat moet zich in de nabijheid van de werkplek bevinden, op een zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats.
	Cilinder kan exploderen: Gebruik alleen goedgekeurde cilinders en goed werkende drukregelaars. De cilinder moet worden vervoerd en rechtop worden geplaatst. Bescherm de cilinder tegen hitte, kantelen en mechanische schade.
	GELASTE MATERIALEN KUNNEN BRANDEN: Raak gelaste onderdelen onder geen enkele omstandigheid met de blote hand aan. Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u de machine bedient. De vlamboog en de spatten van de stroom kunnen brandwonden op de huid veroorzaken. Draag beschermende handschoenen en tangen wanneer u het gelaste onderdeel aanraakt of verplaatst.
	ELEKTRISCHE SPANNING: Werk niet met beschadigde laskabels of op een natte ondergrond. De laskabels moeten sterk, onbeschadigd en geïsoleerd zijn. Zwakke verbindingen en beschadigde kabel moeten onmiddellijk worden vervangen. Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer of de laskabels te trekken. Verricht geen onderhoud aan de machine terwijl deze in werking is. Het is verboden de buitenbehuizing van het apparaat te verwijderen terwijl het op het elektriciteitsnet is aangesloten of het apparaat te bedienen terwijl de behuizing is verwijderd.
	HET LASGELUID KAN HARMELIJK ZIJN: De lasboog die tijdens het lassen ontstaat, kan een geluidsniveau van meer dan 85 dB produceren gedurende een werkperiode van 8 uur. Lassers die apparatuur bedienen, moeten tijdens het werk adequate gehoorbescherming dragen.
	CE COMPLIANTIE: Dit apparaat voldoet aan de aanbeveling van het Europese CE-comité
	VEILIGHEIDSSIGNAAL: Het apparaat is aangepast aan de netvoeding, voor laswerkzaamheden in een omgeving met een verhoogd risico op elektrische schokken. Het verdient aanbeveling de stroomleiding uit te rusten met een afzonderlijke beveiligingsschakelaar tegen schokken.

17. ELEKTRISCH SCHEMA

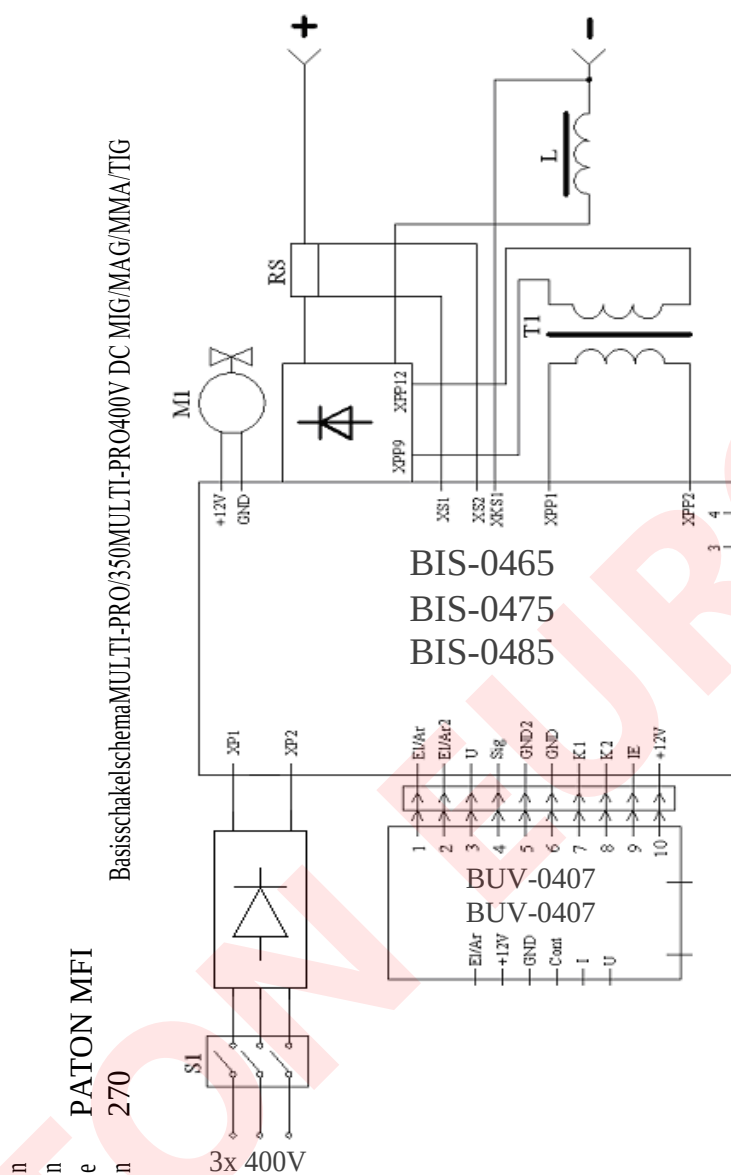

18. TOELATINGSBEWIJS

Inverter booggelijkrichter "**PATON® PSI** _____ Multi-Professional"

Serienummer _____ **MULTI-PRO** voldoet aan de geharmoniseerde normen
en bruikbaar.

Datum van verkoop " _____ " _____ 20____ r.

Stempel

(handtekening van de verkoper)

=====

PATON SERVICE CENTER // VERZENDADRES:

Kapitałowa 4
35-213 Rzeszów, Polen

Service Manager
Piotr Blaszkowski
Tel. +48 22 290 86 96
e-mail: serwis@paton.pl



ATTENTIE! Laskabels en houders zijn niet nodig voor reparatie, dit zijn
verbruiksmaterialen, deze a.u.b. NIET STUREN!



OPMERKING! Als de lasapparatuur vanuit een ander land dan
Polen naar het Service Center in Polen wordt gestuurd, komen alle
verzendkosten voor rekening van de klant. Gratis levering voor
garantieservice is alleen geldig binnen Polen.

19. GARANTIEKAART

DATUM VAN HET VERZOEK OM REPARATIE:

DATUM VAN REPARATIE:

(handtekening)

(handtekening)

**OMVANG VAN REPARATIE- EN
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**

=====

Telefoon voor technische ondersteuning: +48 22 290 86 96

DATUM VAN HET VERZOEK OM REPARATIE:

DATUM VAN REPARATIE:

(handtekening)

(handtekening)

**OMVANG VAN REPARATIE- EN
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**

=====

Telefoon voor technische ondersteuning: +48 22 290 86 96

DATUM VAN HET VERZOEK OM REPARATIE:

DATUM VAN REPARATIE:

(handtekening)

(handtekening)

**OMVANG VAN REPARATIE- EN
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**

=====

Telefoon voor technische ondersteuning: +48 22 290 86 96

DATUM VAN HET VERZOEK OM REPARATIE:

DATUM VAN REPARATIE:

(handtekening)

(handtekening)

**OMVANG VAN REPARATIE- EN
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**

=====

Telefoon voor technische ondersteuning: +48 22 290 86 96